

Manual E-CUT 3 e 4 Eixos

Recursos da Placa Controladora E-Cut Policomp:

1. Suporta todas as versões do Mach3, incluindo a versão Mach3 R3.042.040.
2. Suporta todas as versões Windows 32-64 bits, não precisando instalar qualquer drive USB.
3. Todo suporte para USB hot-swappable, card que monitora o status de conexão do USB a qualquer momento
Sobre a operação de Mach3, pode ser reconectado automaticamente após a desconexão.
4. Suporte para 4 axis linkage, incluindo ponto a ponto.
5. Auto ferramenta de apoio zero, volante eletrônico e limite de software, eliminando backlash.
6. Frequência de trabalho 120khz, Frequência máxima de pulso 1MHz, aciona perfeitamente o motor de passo nas maneiras: pulso / direção, CW / CCW, saída de quadratura AB.
7. Indicador de Status LED para mostrar a conexão do USB e saídas digitais
8. 16 entradas universais, PNP ou NPN, status podem ser reconfigurados em Mach3.
9. 8 saídas elétricas de comutadores. Saída NPN.
10. Mede a velocidade do motor spindle (suporta o deslocamento e a quadratura, medição etc.) e velocidade do eixo pode ser observada na aplicação do spindle no Mach3 que requer uma velocidade precisa (Através de um encoder A/B).
11. Fonte de alimentação externa de 24VDC para isolar USB e porta externa, assim tornando o sistema mais estável.
12. Acopladores ópticos de alta velocidade com 10MHz e 24 acopladores óticos gerais (acoplador ótico total chega a 35) para isolar todos os sinais de entrada / saída, tensão de isolamento até 2KV
13. Saída analógica 0-10V, Compatível com inversor de frequência do spindle; Saída PWM com 5V.
14. O controle de habilita do spindle pode ser configurado em qualquer saída através do software.
15. 2 botões de ajuste externo para ajustar a velocidade de processamento, velocidade do spindle, velocidade de processamento, de modo manual.
16. Placa de circuito de 4 camadas garantindo alta qualidade



Manual



Diagrama básico de Ligação



Diagrama de Dimensões



1.Instalação do Software Mach3



2. Configuração do Software Mach 3



3. Configurar Hardware d a controladora



4. Descrição das funções dos pinos



5. Diagrama de conexão do USB



6. Botão de ajuste externo



7. V e locidade do Spindle na saída PWM



8. Medindo a rotação de velocidade do spindle



9. Ferramenta Auto-zero



10. Handwheel



11. Configuração do coeficiente de interpolação



12. Registros de versões atualizadas

Diagrama básico de conexão


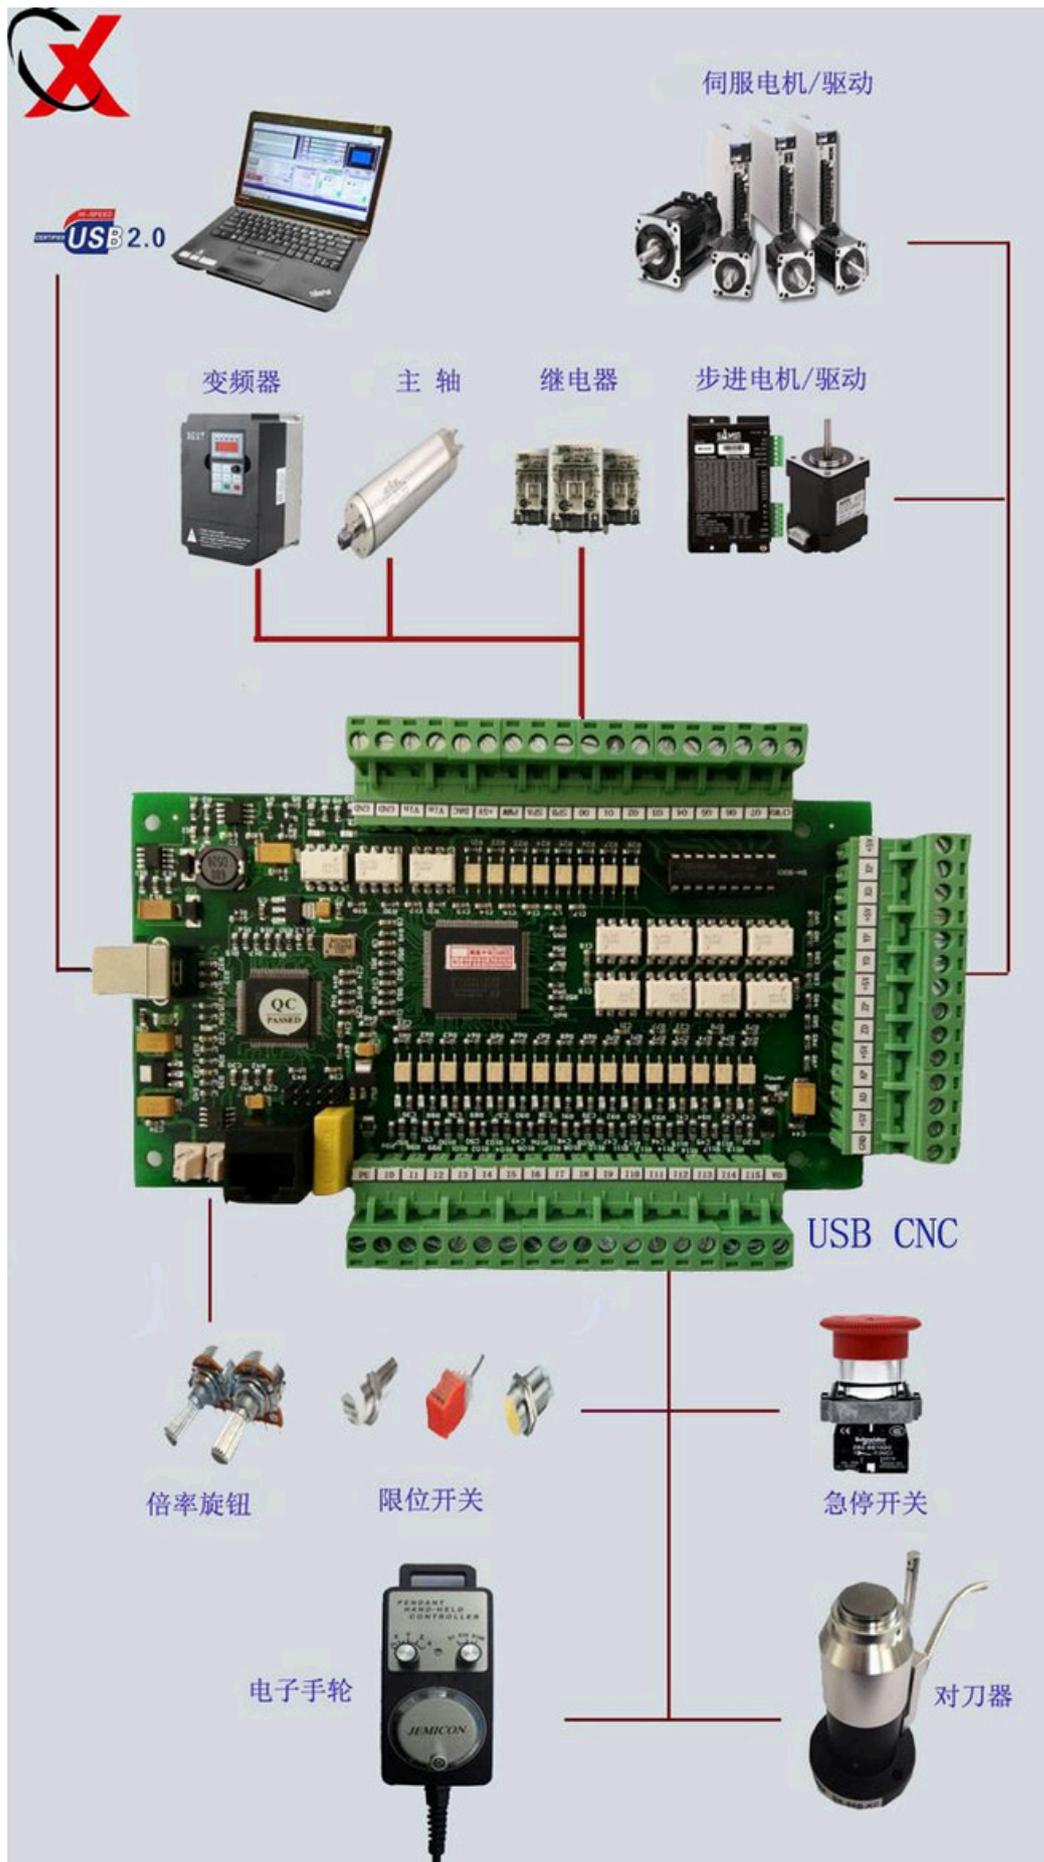


Diagrama de Dimensões Mecânicas

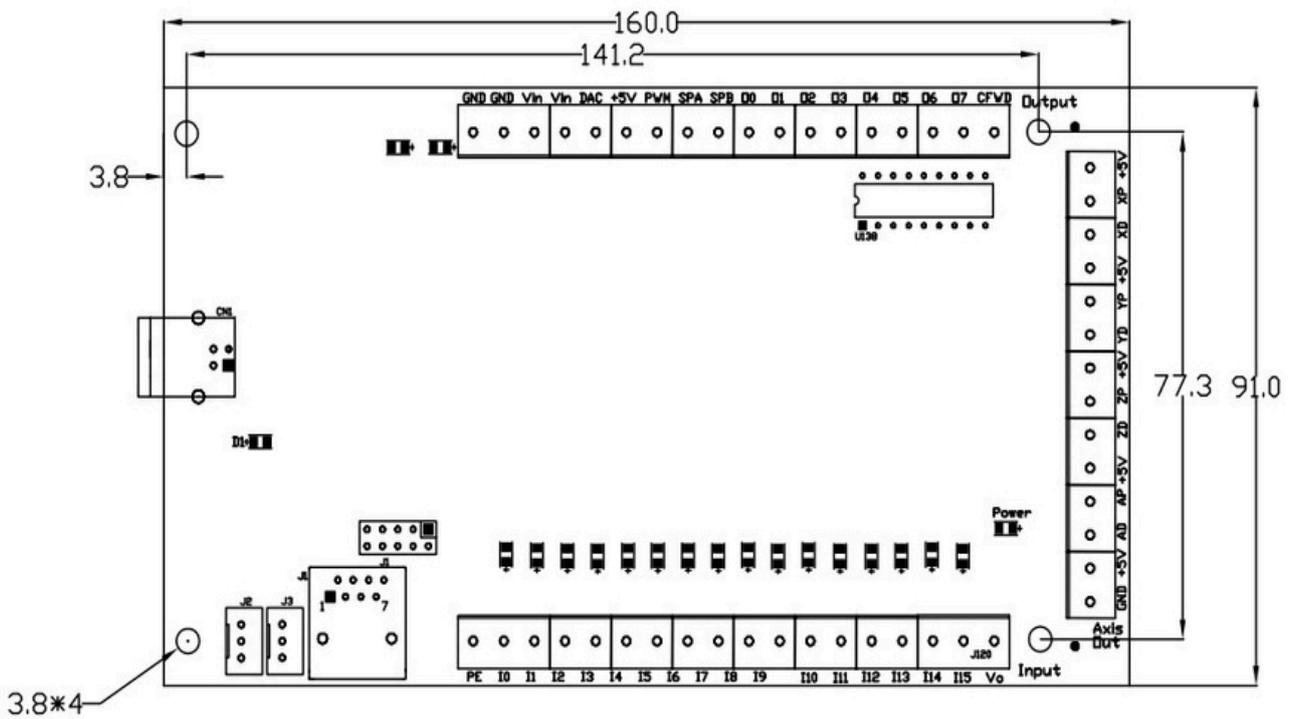

1 Instalação do Software Mach3

1.1 Baixar e Instalar o Mach3

É um cartão de controle de movimento externo de 3/4 eixos baseado na interface do software Mach3 USB .
A última versão do site oficial March3:



<http://www.machsupport.com/downloads.php>

Entre no site oficial e clique no download do March3, conforme mostrado abaixo do círculo vermelho.



[Home](#) | [Downloads](#) ▾ | [Purchase](#) | [Support](#) ▾ | [Resources](#) ▾

Downloads

For previous versions of Mach and LazyCam, XML's, and other Extra Information: [Click Here](#)

(Some of the older files are linked directly from the FTP server in order to avoid redundancy. If your download does not start immediately, please give it a few seconds - it's probably trying to contact/login to the FTP server.)

Mach

Mach3 is the flagship of the ArtSoft products. It is released in two versions: a Lockdown version, and a Development version. The Lockdown is a stable, static release recommended for new users, or people trialing the software. The Development version contains developing features and is released quite often so people can obtain new (but untested) features and capabilities. Both releases are limited to 500 lines of Gcode until licensed. Mach3 has a limit of 10,000,000 lines of Gcode even after licensing.

You must use a Desktop PC running a 32-bit version of Windows if you are using the Mach3 Parallel Port Driver. Laptops are not supported because the power saving features of the chipsets disrupt the pulse stream. Mach3 will only be supported on laptops running an external motion controller, such as one of those found on the [Plugins](#) page.




Lockdown:

[Mach3 R3.042.040](#)

[Mach3 Changelog](#)

Instalar o Mach3 no computador sem porta paralela, não instale o driver da porta paralela para Evitar a tela azul.

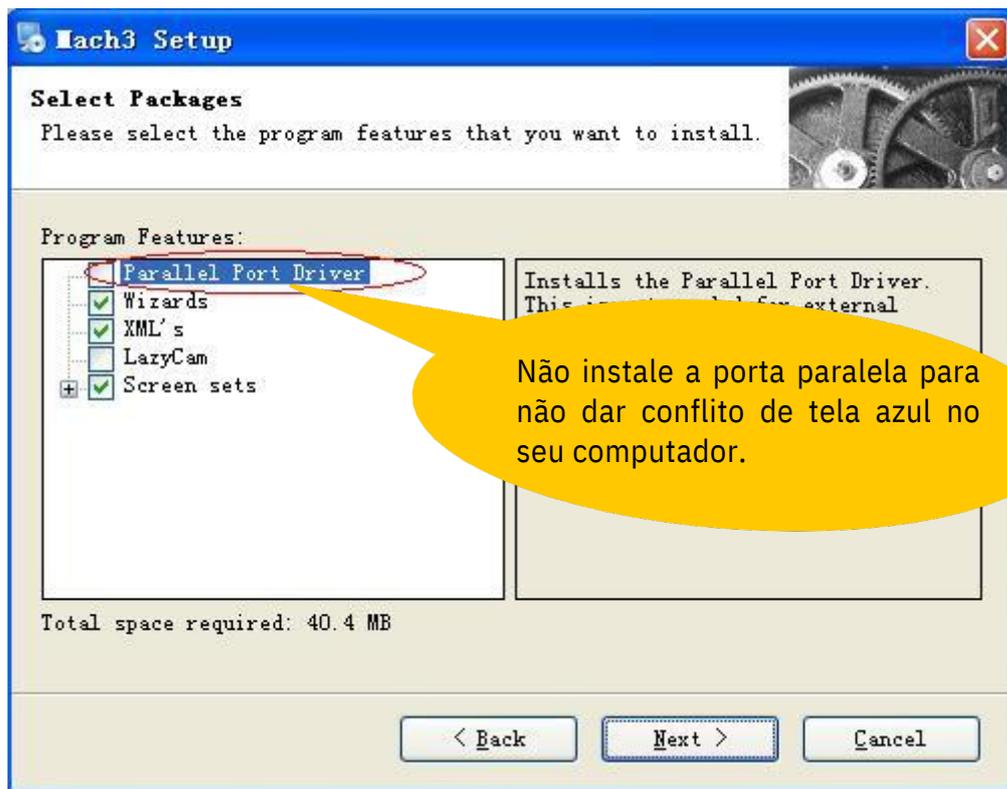


1.2 Instalar o Plugin

Descompacte o ecut.zip para quatro arquivos DLL, conforme mostrado abaixo:



Copie o arquivo e-cut.dll para o sfolder March3 \ PlugIn, conforme mostrado abaixo:

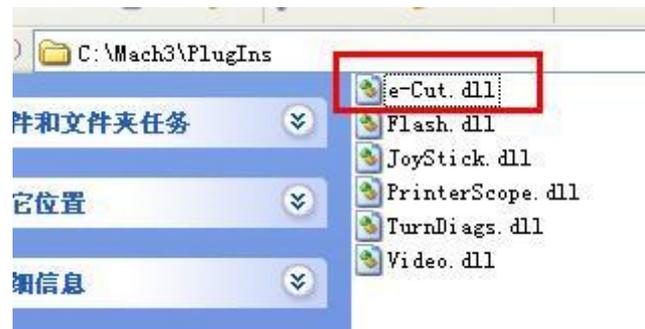

Copie os arquivos eCut_en_US.dll, eCut_zhCN.dll, eCut_de_DE.dll e eCut_zh_TW.dll para seu diretório de March3 como mostrado abaixo:



Nota: o plug-in dll.zip no CD-ROM ou através do site:

WWW.POLICOMPONENTES.COM.BR/TECNICA/DOWNLOADS

Cabo USB

Cabo USB com ferrite magnético nas duas extremidades.


Atenção: usar cabo USB de alta qualidade



1.3 Instalação do software do Controlador E-Cut

Este cartão não precisa instalar nenhum driver USB, o Windows2000 / Xp / Vista / Windows7 ou superiores pode identificar diretamente. Inicie o software Mach3, irá aparecer uma caixa de diálogo: "Motion Control Hardware Plug Insensed !!"

Por favor selecione o "e-Cut-USB-CNC-Plugin", podendo clicar em "Dont ask me this again".

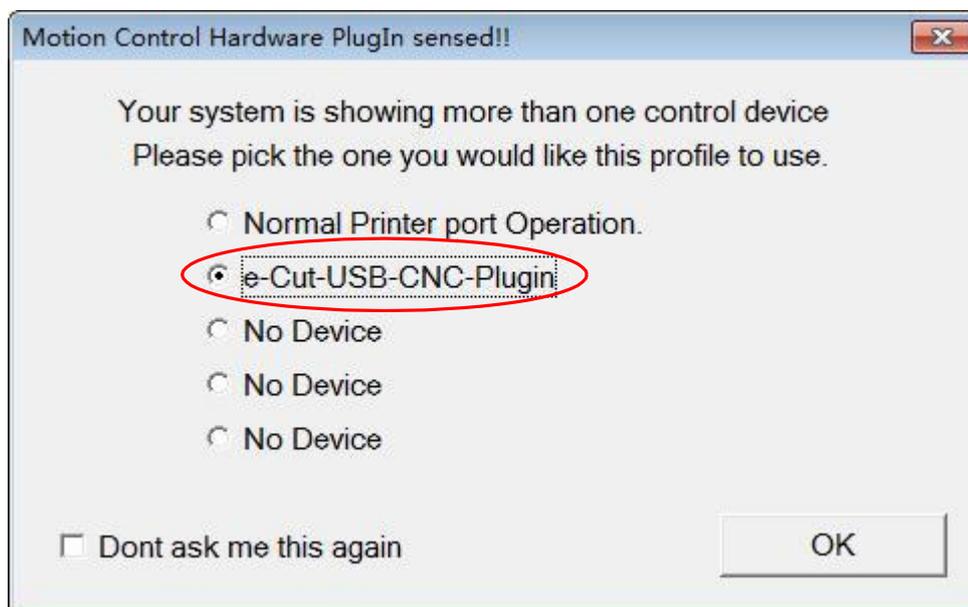

Quando o Mach3 está se conectando com o cartão, o indicador de status(LED do cartão) estará piscando


2.Instalação para Mach3

2.1 Mach3 X . Y . Z . Configuração do eixo, a saída do cartão de controle de movimento, está na porta de saída como mostrado abaixo: (Config => Ports and Pins)

Encoder/MPG's	Spindle Set	Mill Options	Step Pin#	Dir Pin#	Dir Low...	Step Low...	Step Port	Dir Port
Signal Enabled			0	0			1	1
X Axis			0	0			1	1
Y Axis			0	0			1	1
Z Axis			0	0			1	1
B Axis			0	0			1	1
C Axis			0	0			1	1
Spindle			0	0			1	1


Descrição:

A configuração do passo baixo ativo está de acordo com os parâmetros do inversor. Como o manual do M542, a figura está abaixo

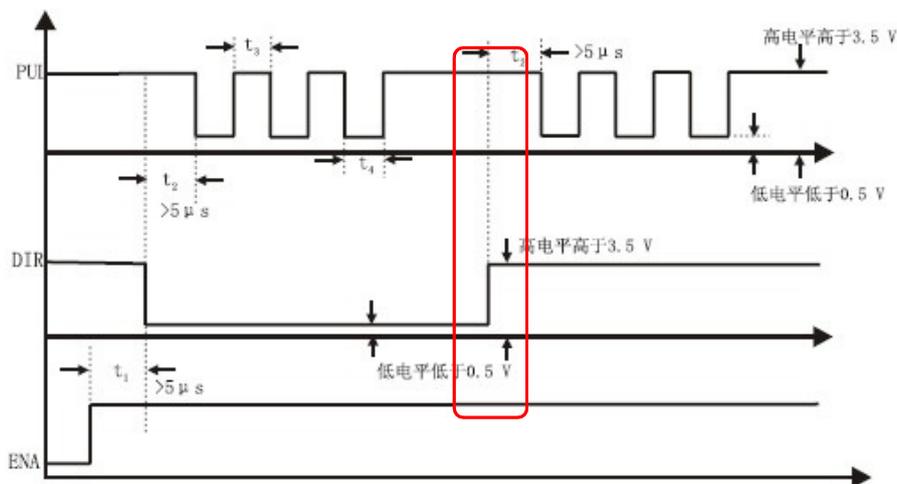

Quando o pulso estiver em um nível elevado, você poderá verificar que os drivers de motor de passo são eficazes em pulso NPN, a opção ativa Step Low deve ser marcada no Mach3. Se os clientes não souberem como definir o parâmetro 'Step Low active', eles não precisam definir. Deixe a máquina executar um eixo equidistante, andando para frente e para trás. Se você encontrou um pulso perdido alguma vez quando vai e volta para frente, e na direção do eixo X andar mais longe, você pode configurar, como antes em Active Low.

2.2 Configuração de ajuste do motor como mostrado abaixo: (Config => Ports and Pins)

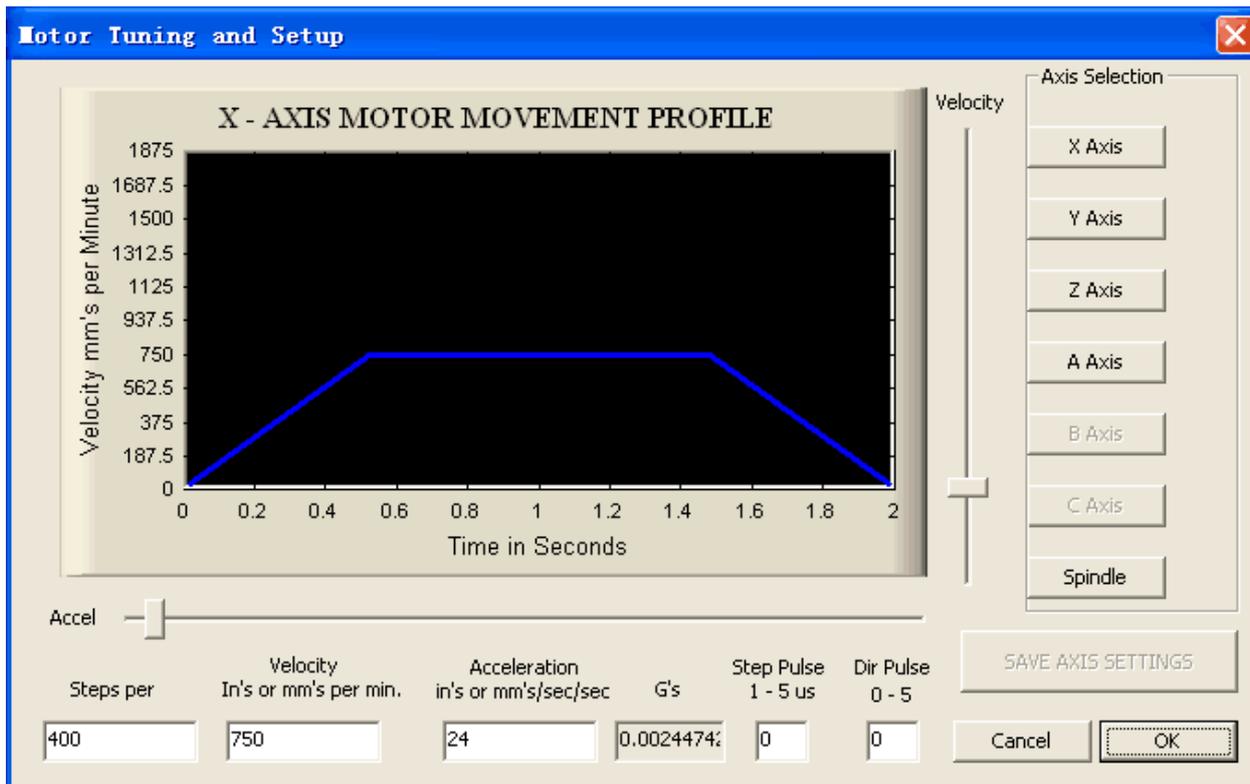

2.3 Direção dos eixos, depende do "invertido"

Mach3 Menu=> Config => Ports and Pins

The 'Engine Configuration... Ports & Pins' window shows a table with columns for Signal, Enabled, Step Pin#, Dir Pin#, Dir Low..., Step Low..., Step Port, and Dir Port. A red box highlights the 'Dir Low...' column for X, Y, and Z axes, which contain red 'X' icons. A blue callout bubble points to these icons with the text 'Altera o sentido de giro do motor'.

Signal	Enabled	Step Pin#	Dir Pin#	Dir Low...	Step Low...	Step Port	Dir Port
X Axis		0	0			1	1
Y Axis		0	0			1	1
Z Axis		0	0			1	1
A Axis		0	0			1	1
B Axis		0	0			1	1
C Axis		0	0			1	1
Spindle		0	0			1	1


2.4 Configurar os sinais de entrada

Existem 16 canais de entrada de uso geral. O número dos canais é de 0 a 15. Sugere-se "Active Low" = "X" (Definir nível de sinal alto para entradas)



2.5 Configurar os sinais de saída

Existem 8 canais de saída de uso geral (Contato aberto), O número de canais é de 0 a 7. Sugere-se usar "Low active"(Nível de sinal de ajuste baixo para saídas)

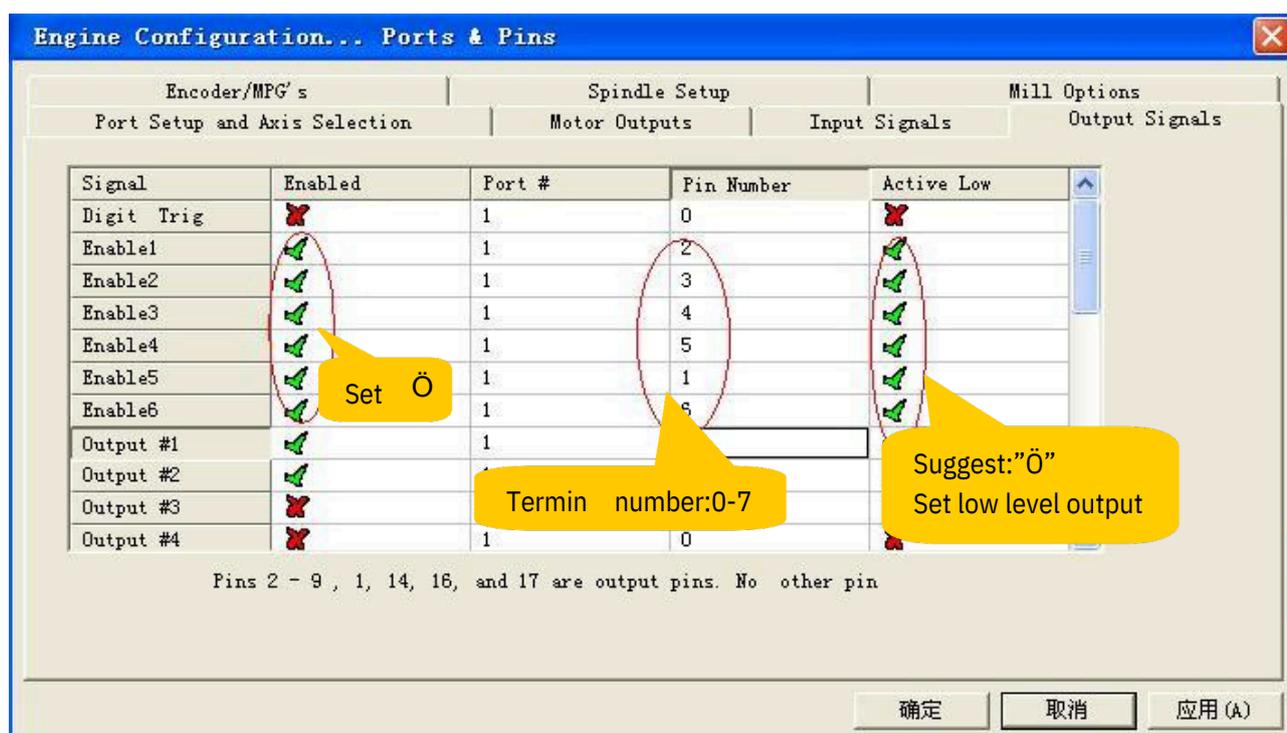


3.Instalar o Hardware do Cartão de Controle do Movimento

3.1 O círculo principal da placa usa fonte de alimentação USB, porta externa com fonte de alimentação externa


Todas as saídas, inclusive 4 eixo pulse / DIR / 8 controles de saída / saída PWM de velocidade do spindle, são ajustadas para serem alta resistência quando o USB estiver conectado. Ao executar, o nível é controlado pelo Mach3.

Sugestão: Todos os sinais de saída em Mach3 podem ser configurados como Baixo Ativo.


Mapa de localização do pino de saída de 4 eixos:

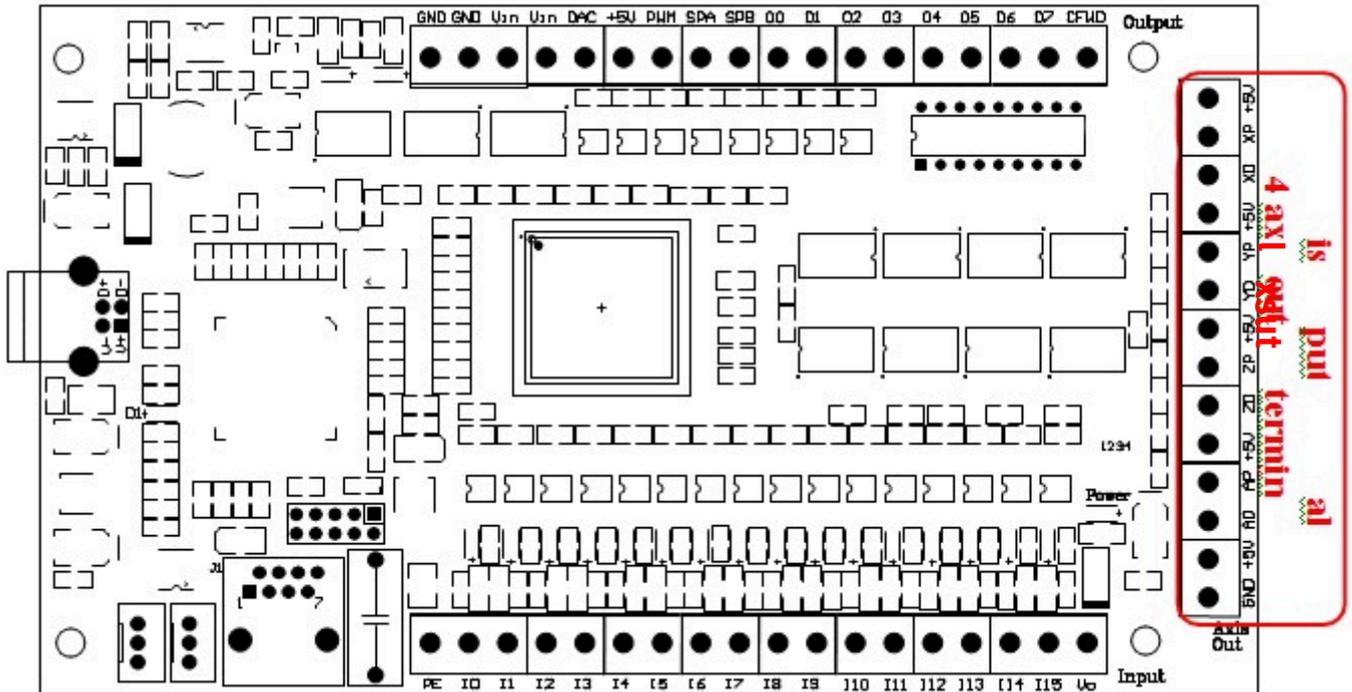


Interfacedo diagrama

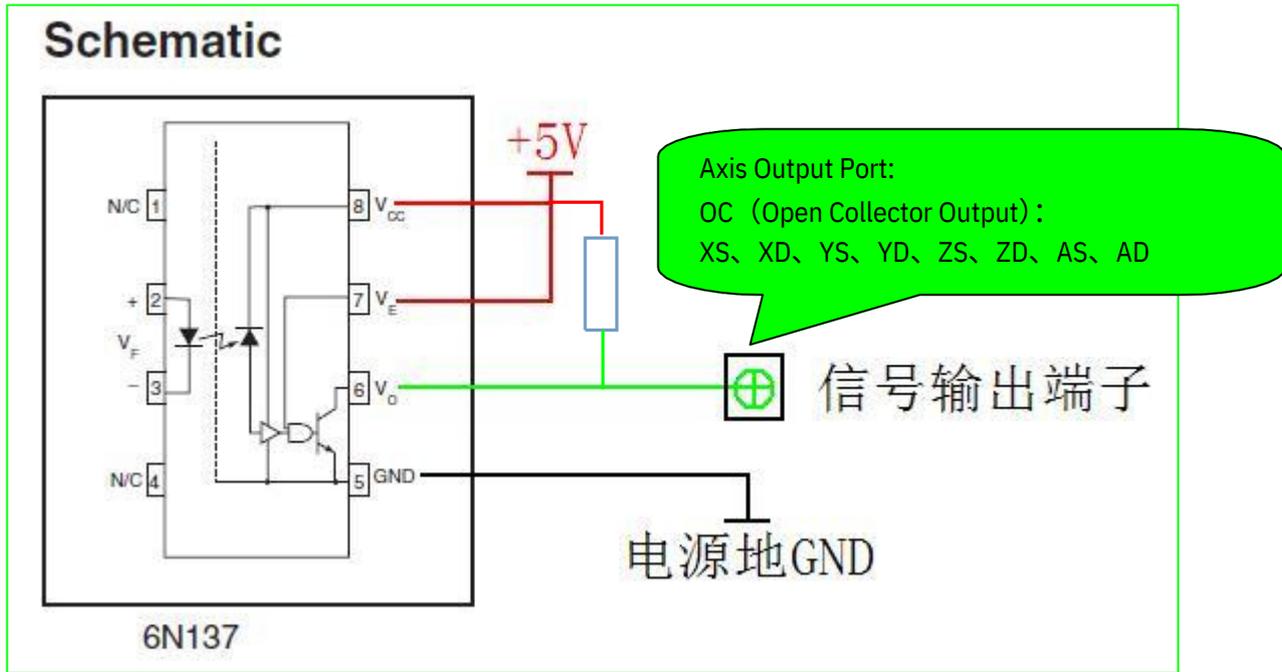

3.2 Mapa de localidade das 16 portas de entrada s

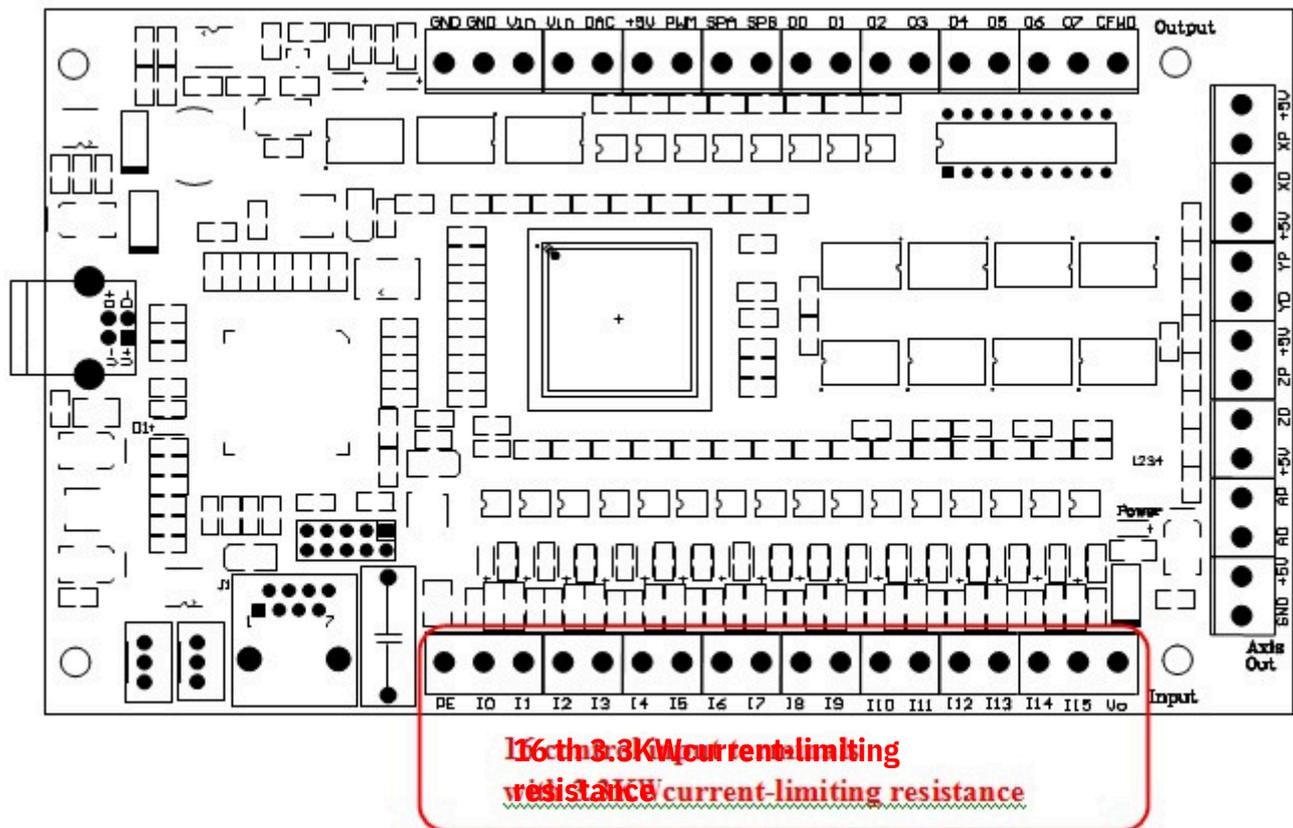


Interfacedo diagram a:

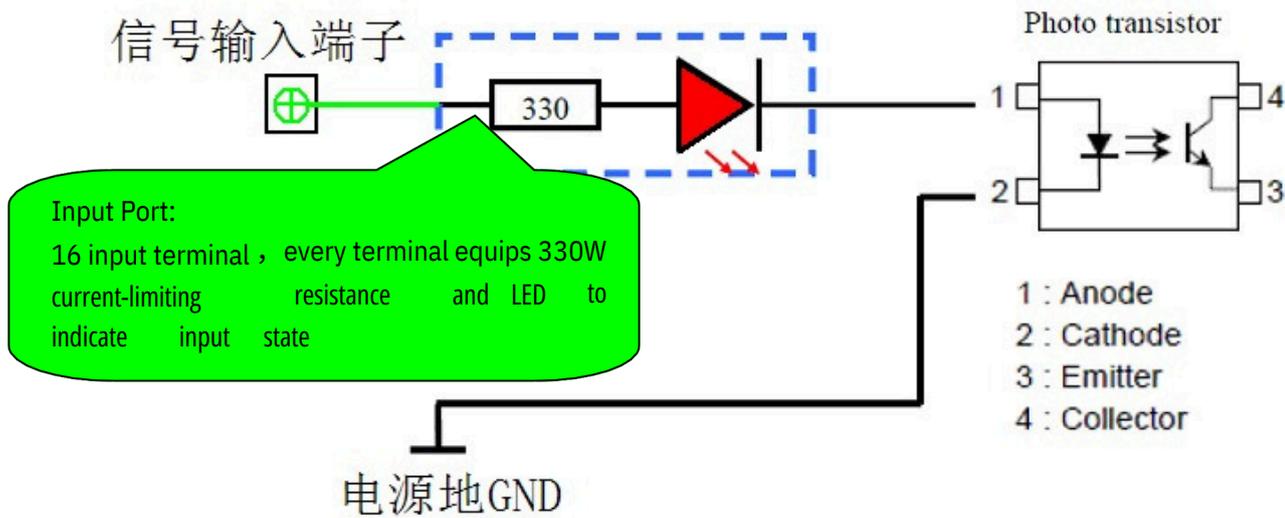


3.3 Mapa de localização das portas de saída a

Tensão máxima da carga = 24V / corrente = 500mA, quando a saída é baixa (ligar), de outro modo a saída é alta resistência.

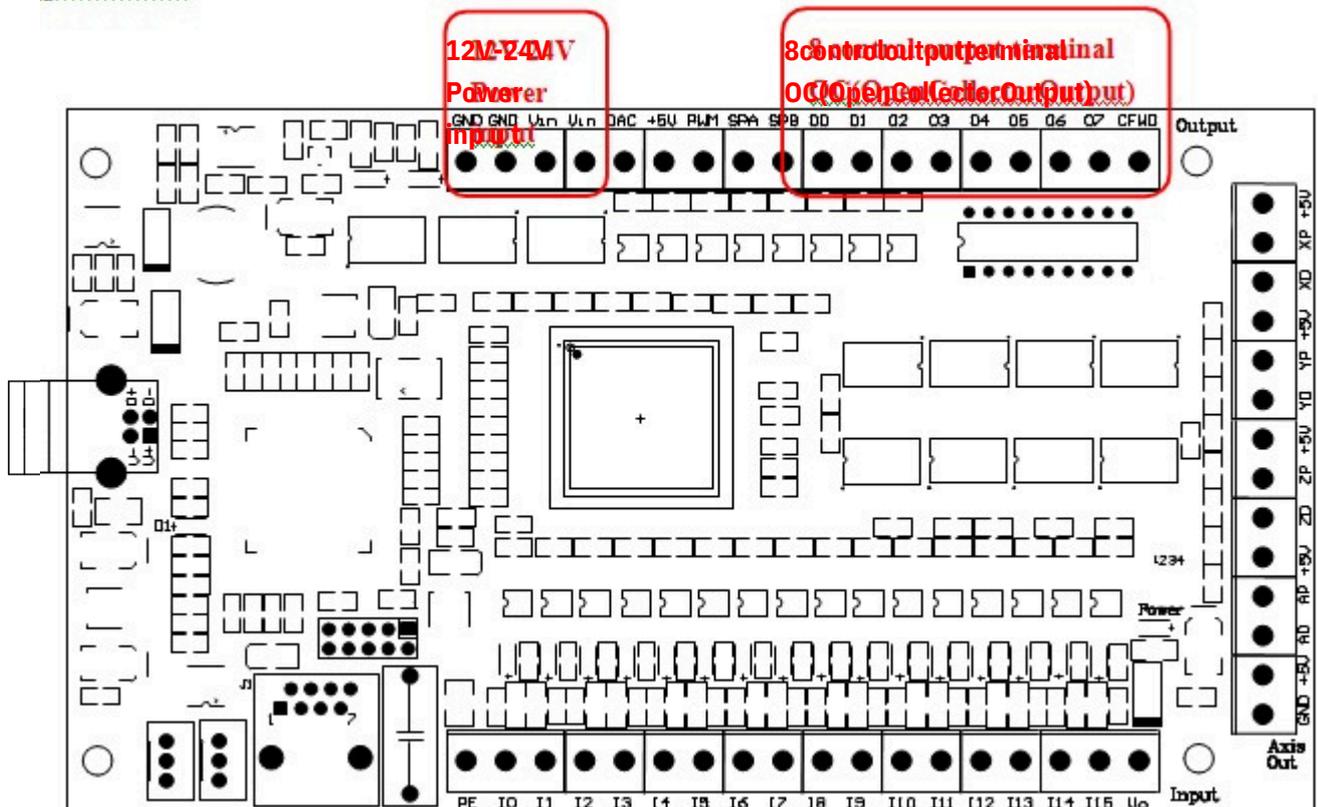

Interfacedo diagrama:

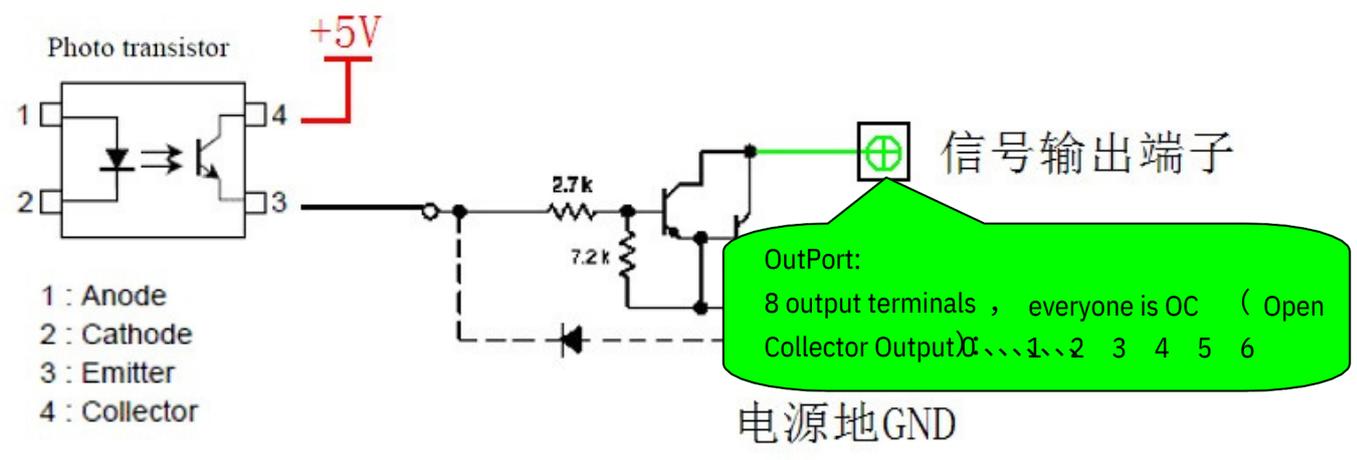

4 Descrição da função de 4 pinos

4.1 Descrição 4 eixos Porta de saída

Pino	Função	Elétrica	Descrição
+5V	Potência +5V	Max:500mA	Saída da fonte de alimentação e
XP	Passos X (Xpuls)	OC Saída,5V/30mA	X saída de pulso do eixo
XD	Direção X(Xdir)	OC Saída,5V/30mA	X saída de direção do eixo
+5V	+5V Power	Max:500mA	Saída da fonte de alimentação e
YP	Passos Y (Ypuls)	OC Saída,5V/30mA	Ysaída de pulso do eixo
YD	Direção Y(Ydir)	OC Saída,5V/30mA	Y saída de direção do eixo
+5V	+5V Power	Max:500mA	Saída da fonte de alimentação e
ZP	Passos Z(Zpuls)	OC Saída,5V/30mA	Z saída de pulso do eixo
ZD	Direção Z(Zdir)	OC Saída,5V/30mA	Z saída de direção do eixo
+5V	+5V Power	Max:500mA	Saída da fonte de alimentação e
AP	Passos A(Apuls)	OC Saída,5V/30mA	A - saída de pulso do eixo
AD	Direção A (Adir)	OC Saída,5V/30mA	A - saída de direção do eixo
+5V	+5V Power	Max:500mA	Fonte de energia externa
GND	Energia externa	GND	Fonte de energia externa

4.2 Descrição das funções: 16 Portas de Entrada

Pin Name	Função	Elétrica	Descrição
PE	Motivo		Conectar o aparelho
I0	uso geral de entradas (cada pino corresponde um LED	5V/7mA uso geral dos canais de entrada	Função é configurada em March3“Config”=>”Ports and Pins” =>”Input Signals”
I1			
I2			
I3			
I4			
I5			
I6			
I7			
I8			
I9			
I10			
I11			
I12			
I13			
I14			
I15			
V0	+24V power output	Max:500mA	Fonte externa de energia


4.3 Descrição de função das Portas de Saída

Pino	Função	Elétrica	Descrição
GND	Potência GND	GND	Fonte de alimentação externa GND
GND	Potência GND	GND	Fonte de Energia Externa GND
Vin	Entrada de alimentação externa	12-24V	Entrada de alimentação externa
Vin	Entrada de alimentação externa	12-24V	Entrada de alimentação externa
DAC	0-10V padrão linear saída analógica	Corrente máx de saída: 20mA	Saída de velocidade analógica 0-10V
+5V	Potência +5V	Max :500mA	Fonte de Energia Externa para sensor voltagem +5V
PWM	5V (33KZ) PWM	OC Corrente máx de entrada 100mA	velocidade PWM na porta de saída
SPA	Sinal velocidade spindle entrada Positiva	5V/6mA	Medida de Sinal velocidade do spindle
SPB	Sinal velocidade spindle entrada Negativa	5V/6mA	Medida de Sinal velocidade do spindle
00	8 canais com saídas de uso geral	OC(Coletor-Aberto), Max 24V /500mA	Função é configurada pelo Mach3 "Config" => "Ports and Pins" => "Output Signals"
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
CFWD			Saídas gerais em comum negativas

5 Diagrama de conexão do Cartão de Controle de Movimento

5.1 Saídas dos Eixos X . Y . Z . A

Precisa de fonte de alimentação interna + 5V (capacidade de saída de 500mA), para simplificar a conexão do circuito. Diagrama de conexão do ânodo comum do driver de passo

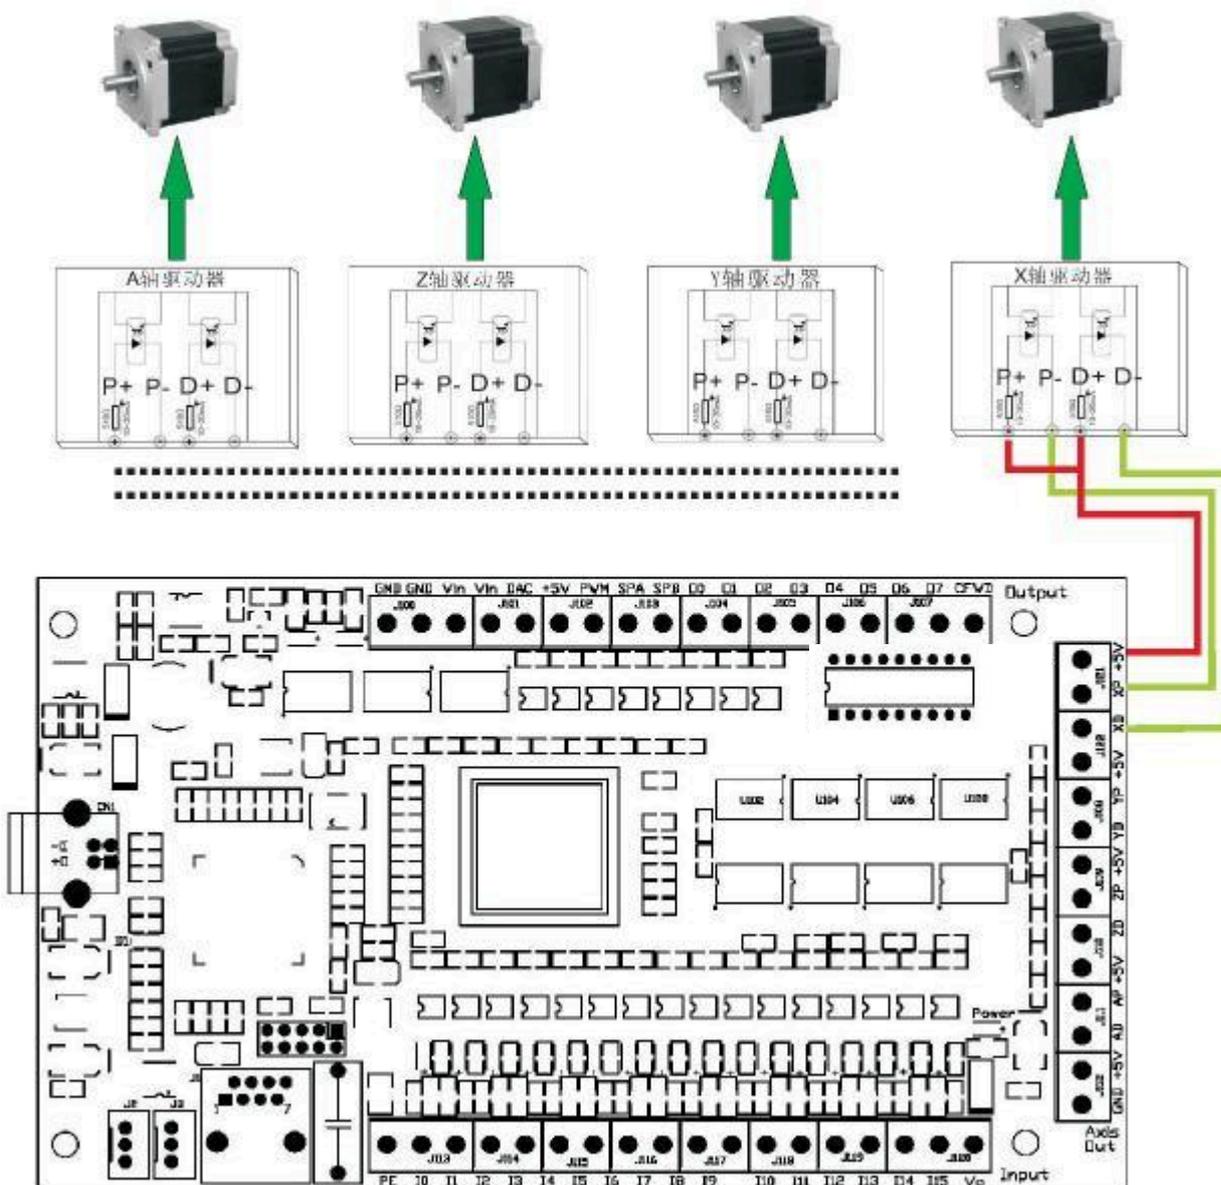


5.2 Modo de fiação de entrada.


A tensão é de 24V, a saída da fonte de alimentação interna, do ponto de entrada, do driver do cartão de controle de movimento

InputPort:16input terminals, +5Vpower supply input

Input corresponding Indicator light

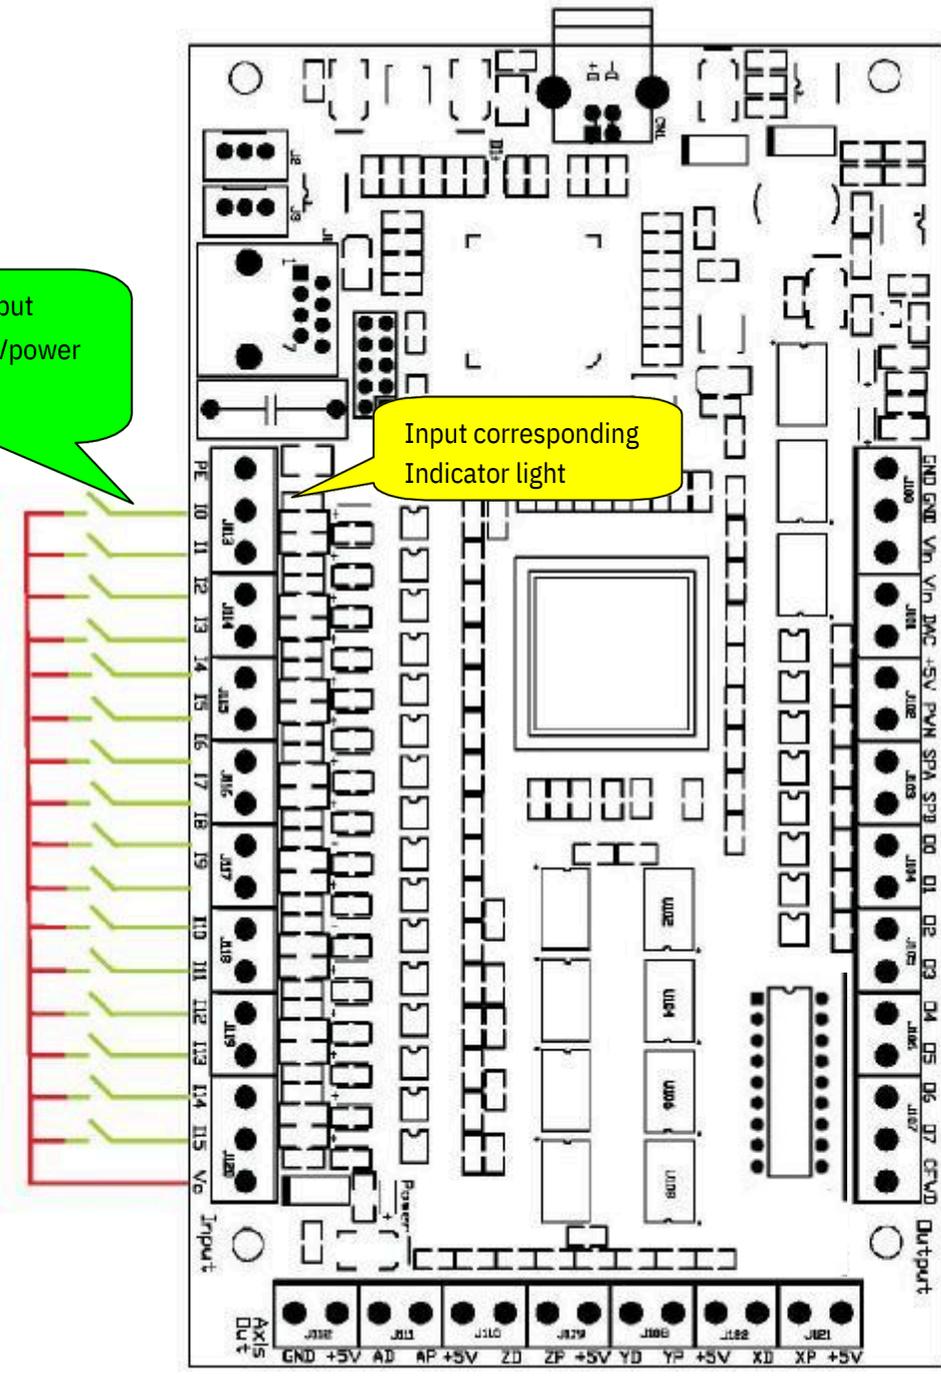

5.3 Ligação e Configuração do Sensor

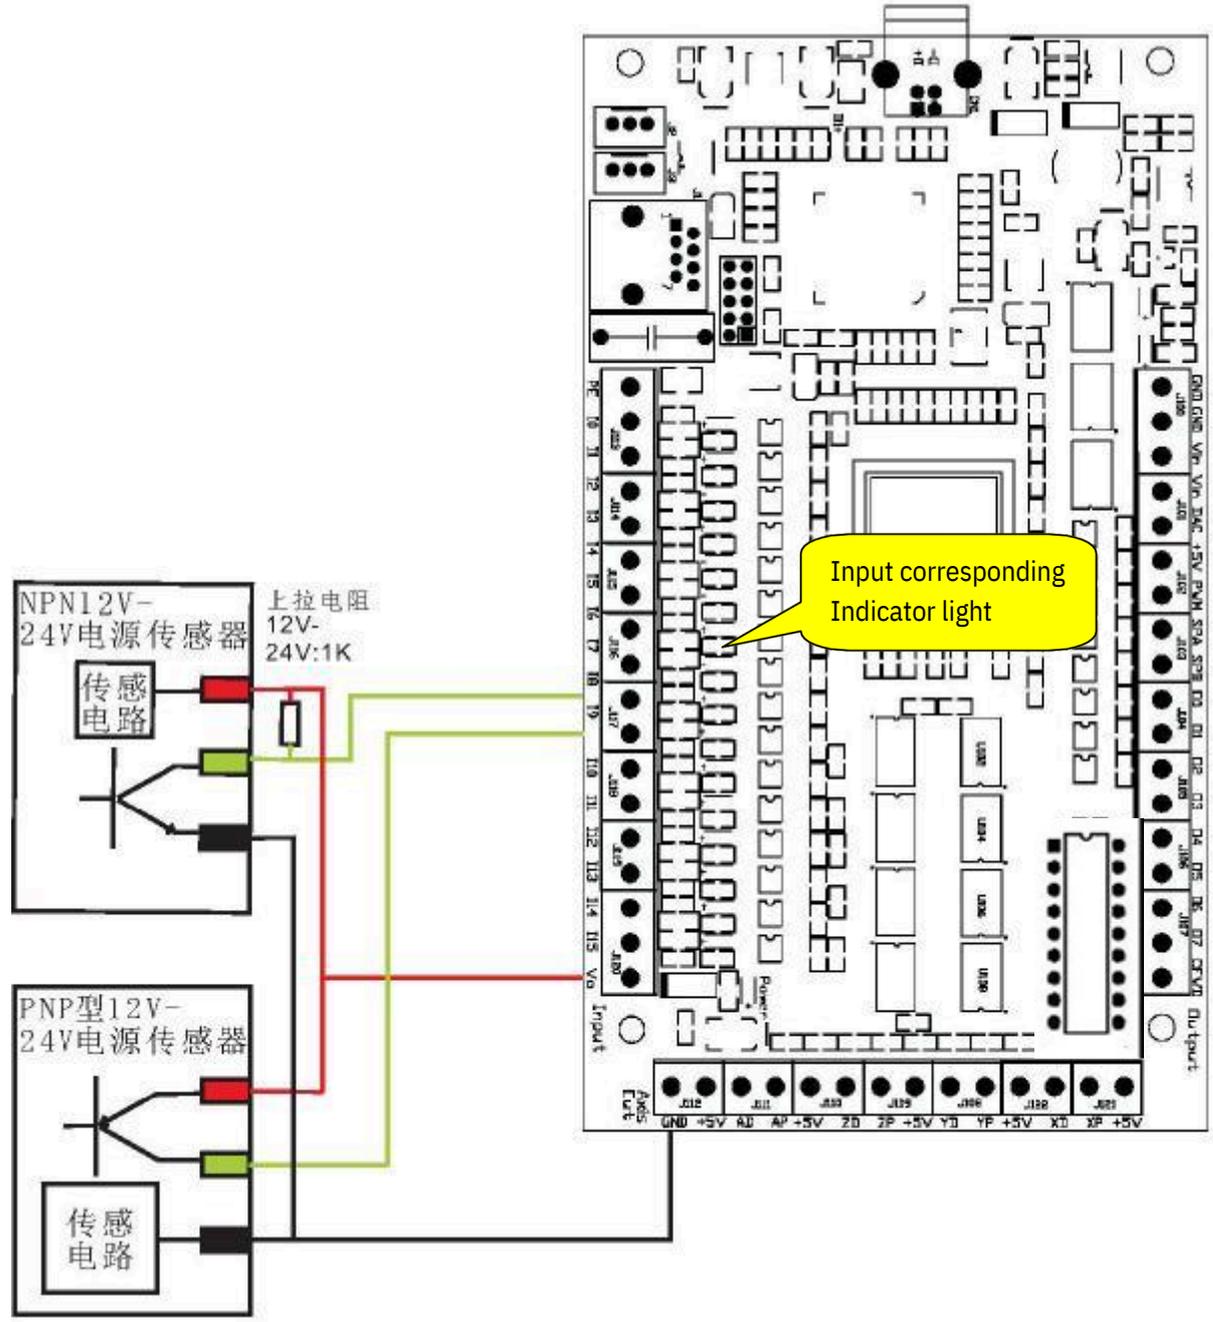

Configuração de Sinais de Entrada Mach3

Encoder/MPG's		Spindle Setup			Mill Options	
Setup and Axis Selection		Motor Outputs		Input Signals	Output Signals	
	Enabled	Port #	Pin Number	Active Low	Emulated	HotKey
vrd	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0


"Ö" indicate setting enable

According actual Set input terminal number

According actual, set signal polarity PNP sensor set " "


5.4 Fiação de saída

8 saídas gerais, Carga Máxima = 24V / Corrente = 500mA, Quando a saída é baixa (liga), caso contrário, a saída é de alta resistência.

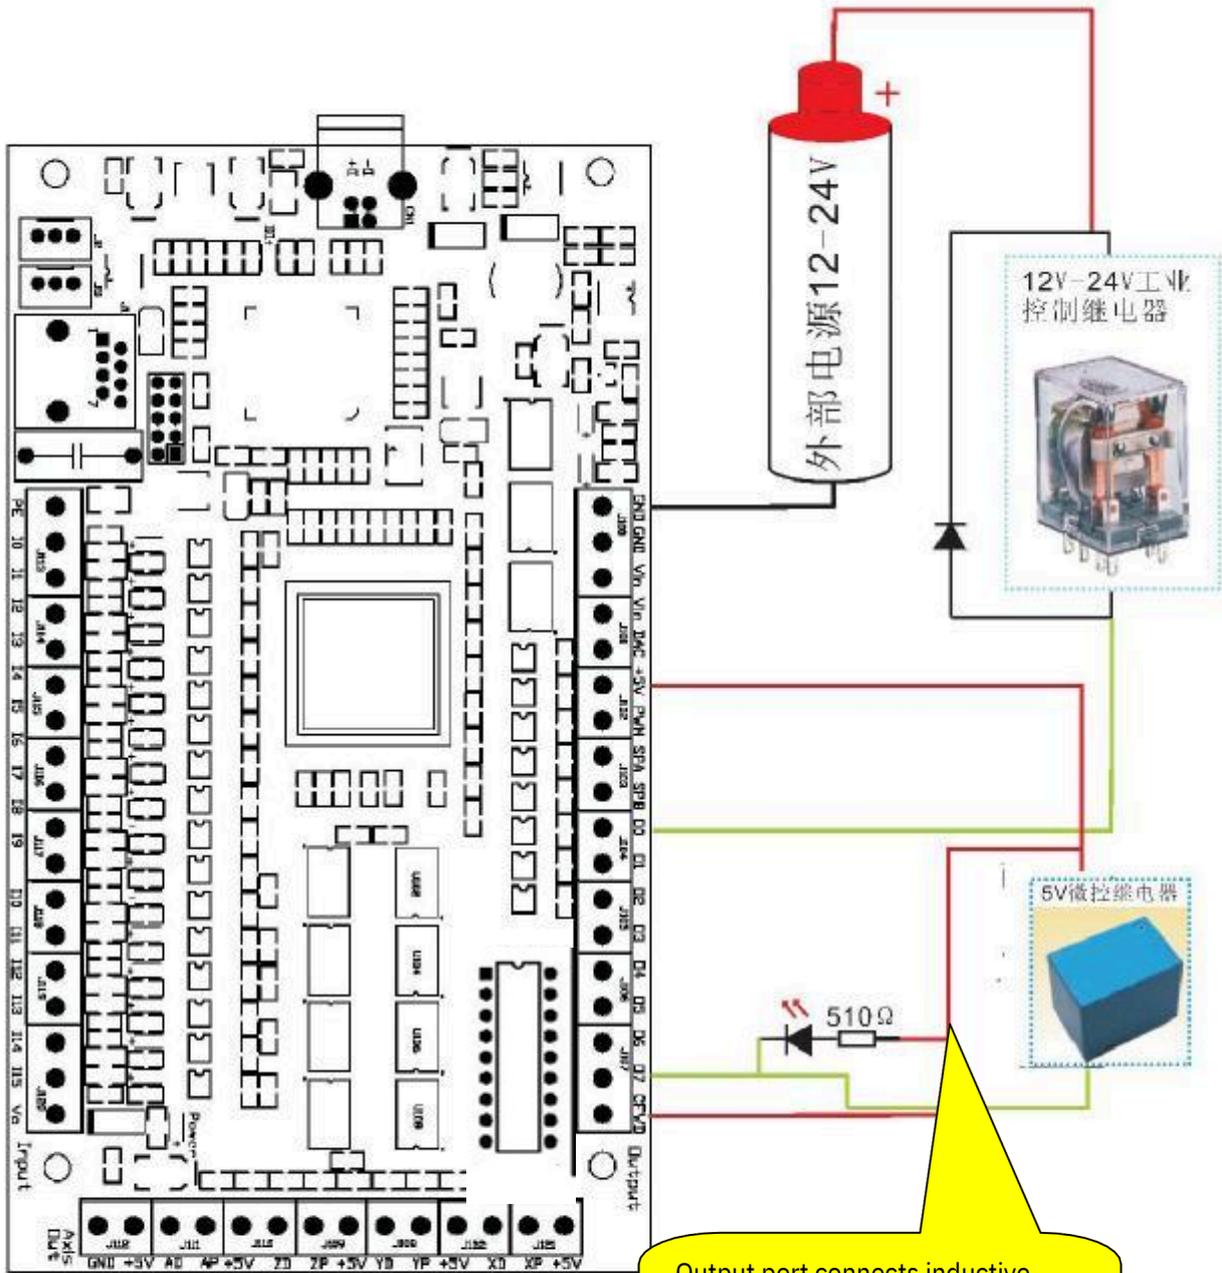


Output port connects inductive load, such as relay, must be installed fly-wheel diode, otherwise will damage motion control card

5.5 Diagrama de conexão da fonte de energia do cartão de controle de movimento

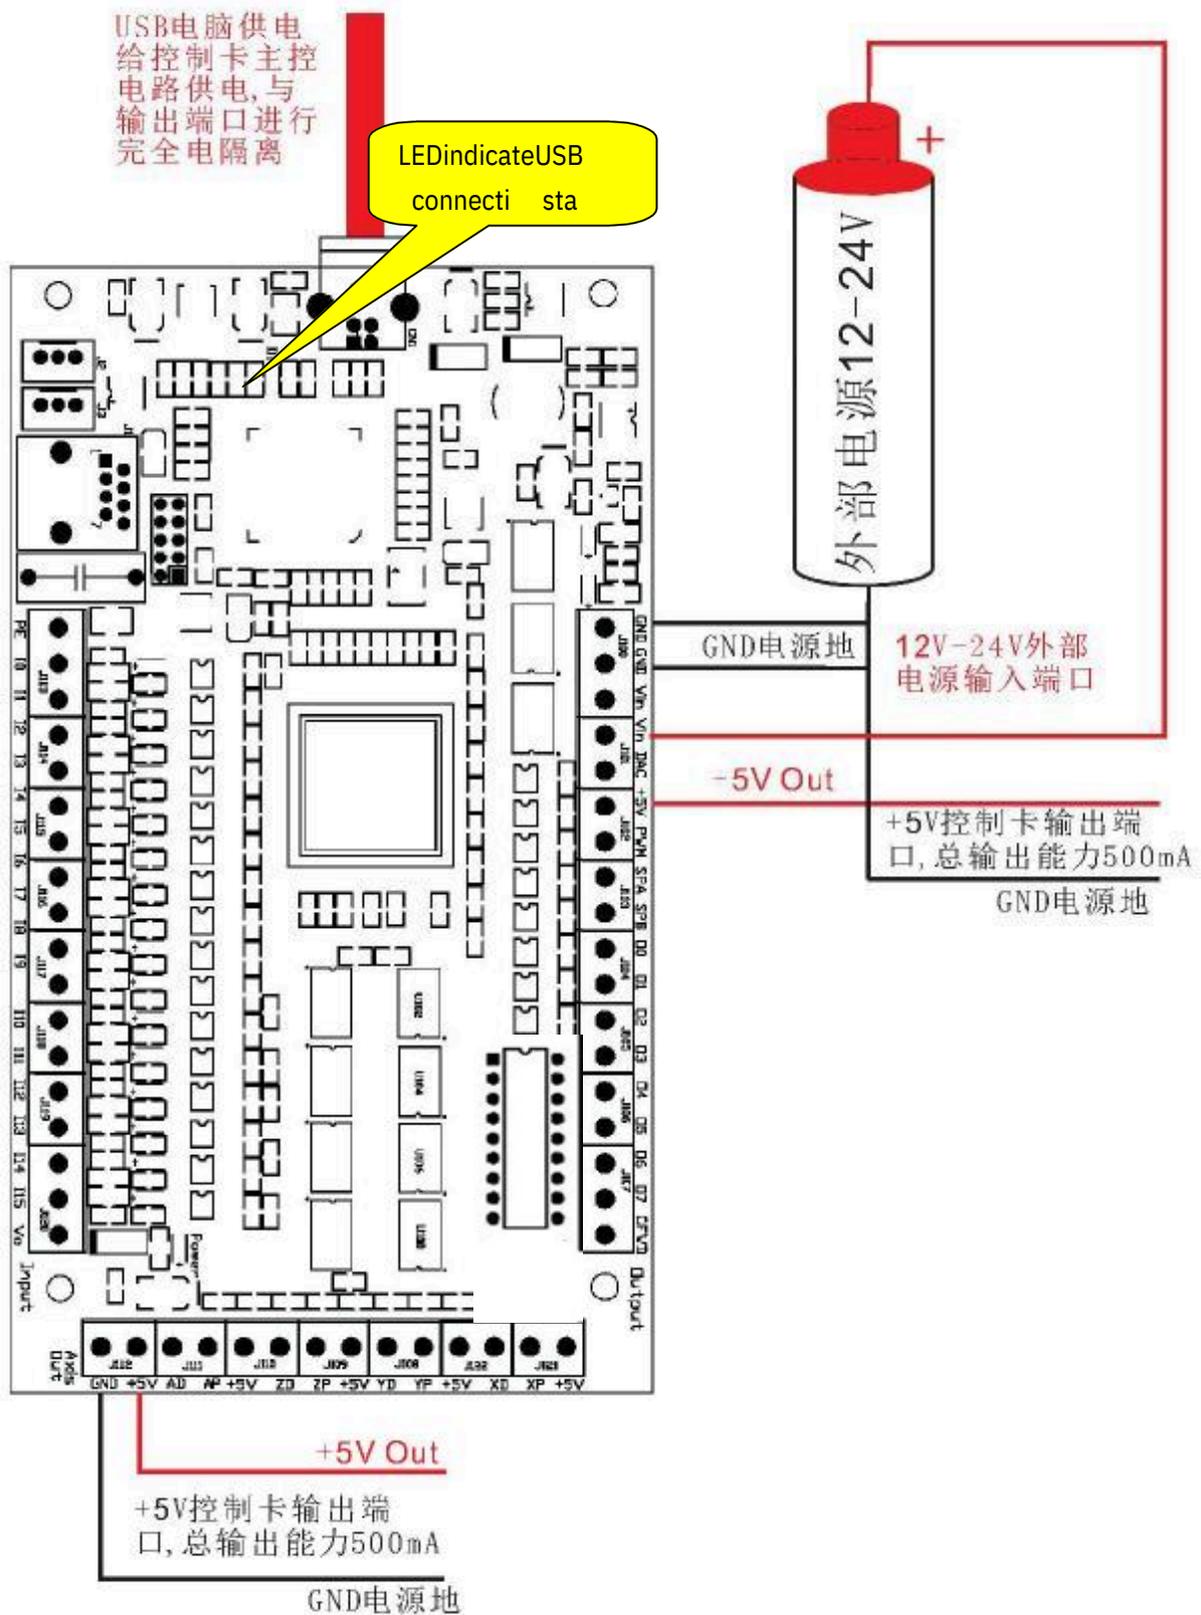


6 Botão de ajuste Externo


6.1 Conectando o botão de ajuste externo com oEXT0 ouEXT1 do Cartão de Movimento

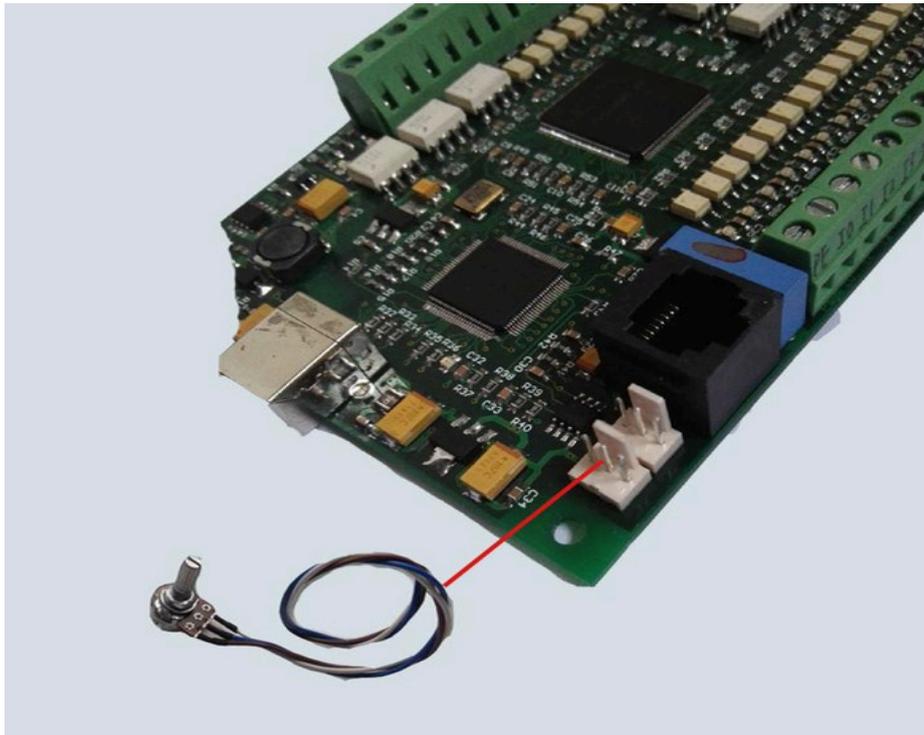


6.2 Vá para “ConfigPlugins” clique em “Config” para ir em “PlugInControlandActivation”

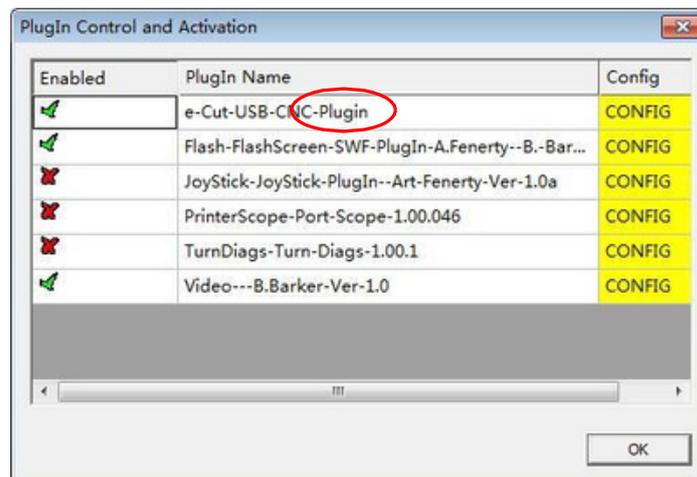

6.3 Depois de confirmar a “Config”, configurações serão mostradas. Você pode selecionar uma das funções que são capazes de controlar pelo botão externo. Por favor selecione “External0” na sua configuração particular, depois clique em “OK” para sair.

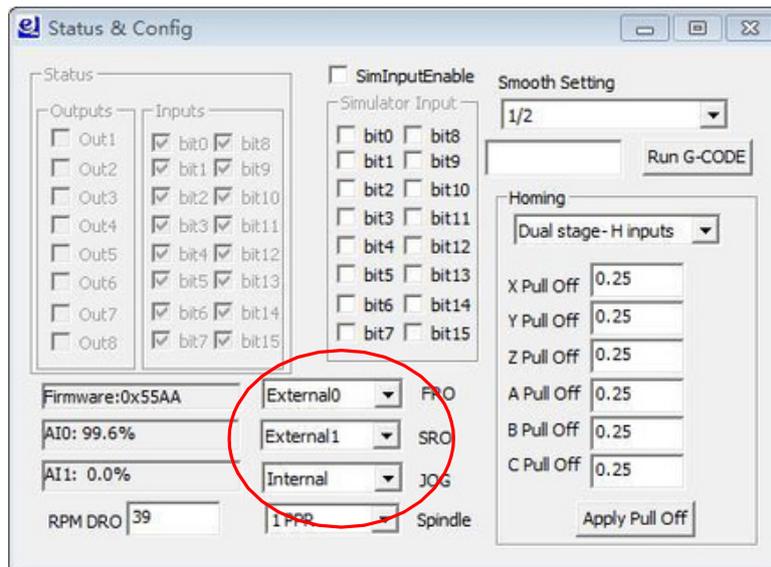

6.4 Agora, voce pode tentar voltar com o botão para ajustar sua função selecionad a

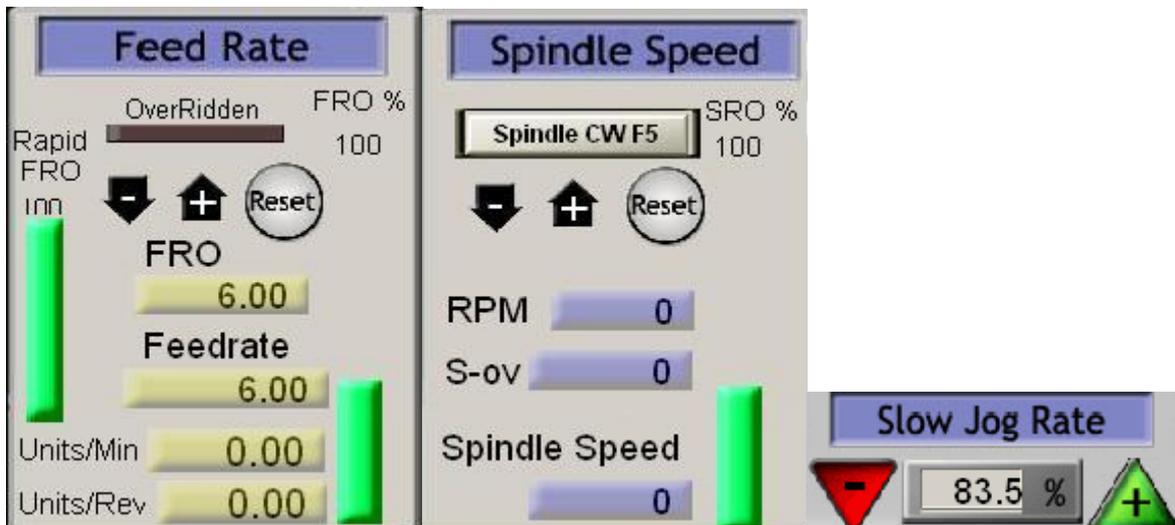


7 Velocidade do Spindle saída emPWM


7.1 O Spindle

7.1.1 Entre em“SpindleSetup”, clique em“UseSpindleMotorOutput”


Não há necessidade de preencher a freqüência necessária na Freq. Base do PWM.

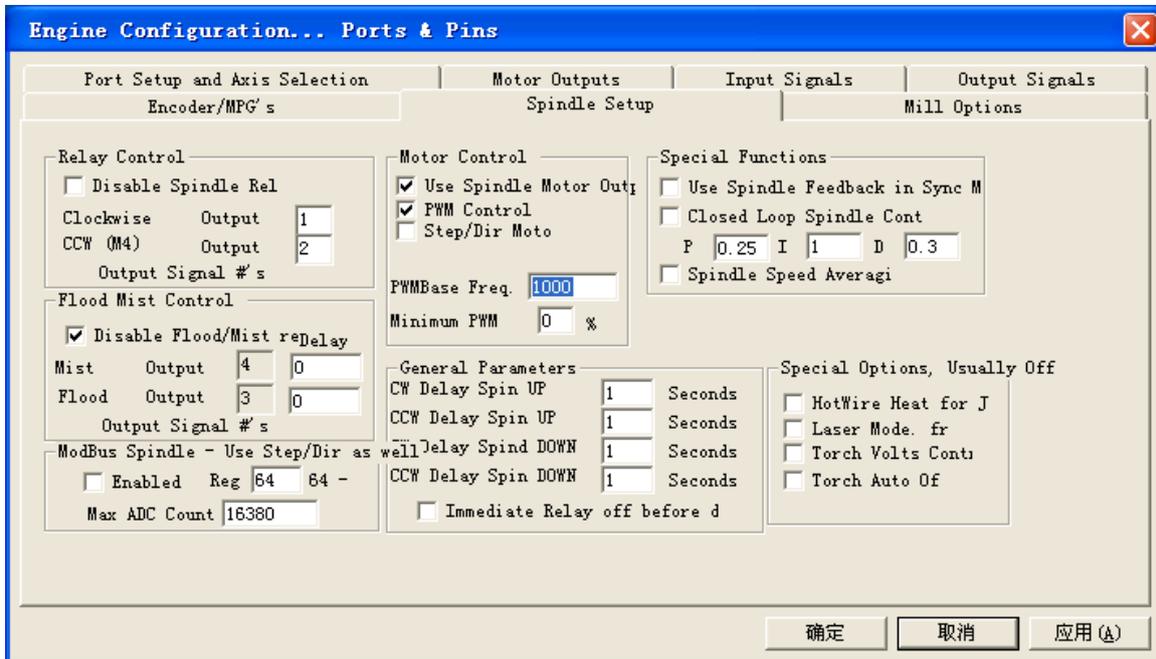


7.1.2 Fuso de ajuste do relé

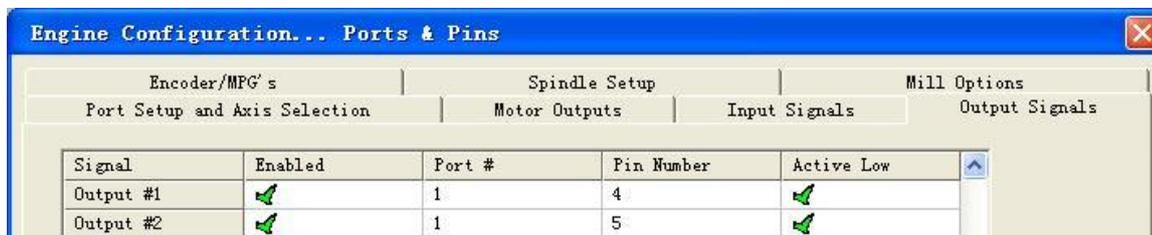

7.1.3 Fuso de configuração de velocidade do sinal da fase PWM

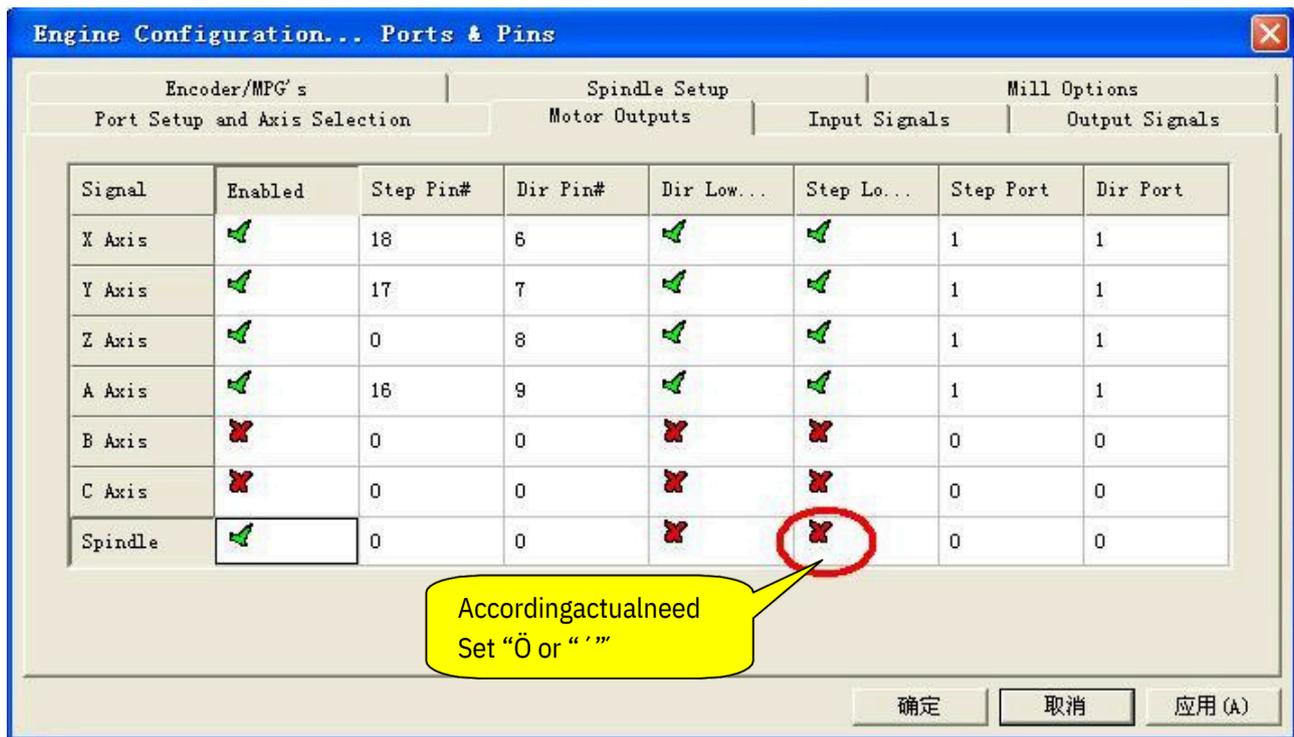

7.1.4 Mach3 "Config => SpindlePulleys ..", vá para "PulleySelection"

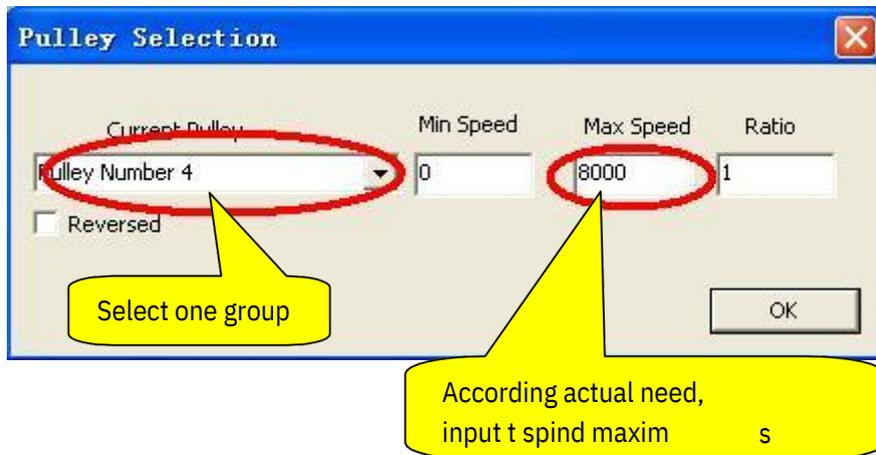

7.1.5 Consulte "5.5.6 Configuração do motor spindle" de "Mach3Chinese-Documents.pdf" sobre o outras instruções de configuração.

Teste do fuso: como mostrado abaixo

Insira o fechamento do relé do fuso "M3"

Entrada de rotação do fuso "S10000" (configurado e instalado no fuso)

Entrada de fuso "M5"




7.1.6 Existem 3 modos de saída sobre os 4 eixos


Saída CW / CCW no círculo vermelho 3

Saída A / B no círculo vermelho 5


Saída DIR / PULSE no círculo vermelho 6

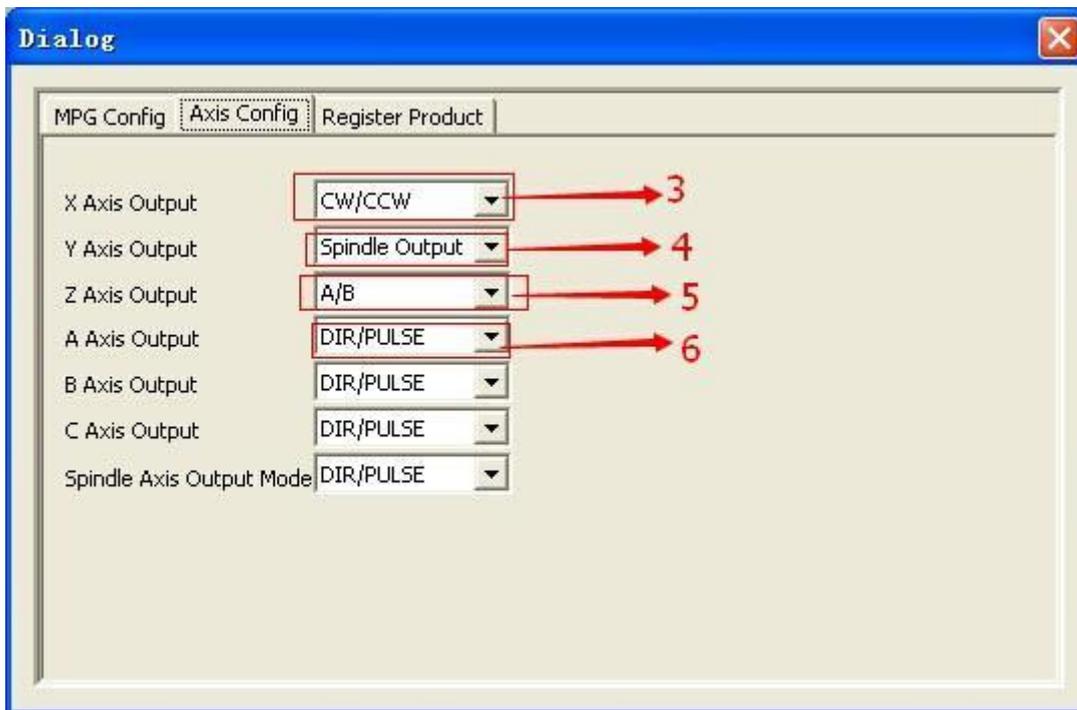

O modo de "SpindleOutput" é usado para servomotor que dirige a saída do motor spindle. Ao mesmo tempo, é preciso configurar Ports&Pins=>MotorControl, como mostra o círculo vermelho no diagrama.

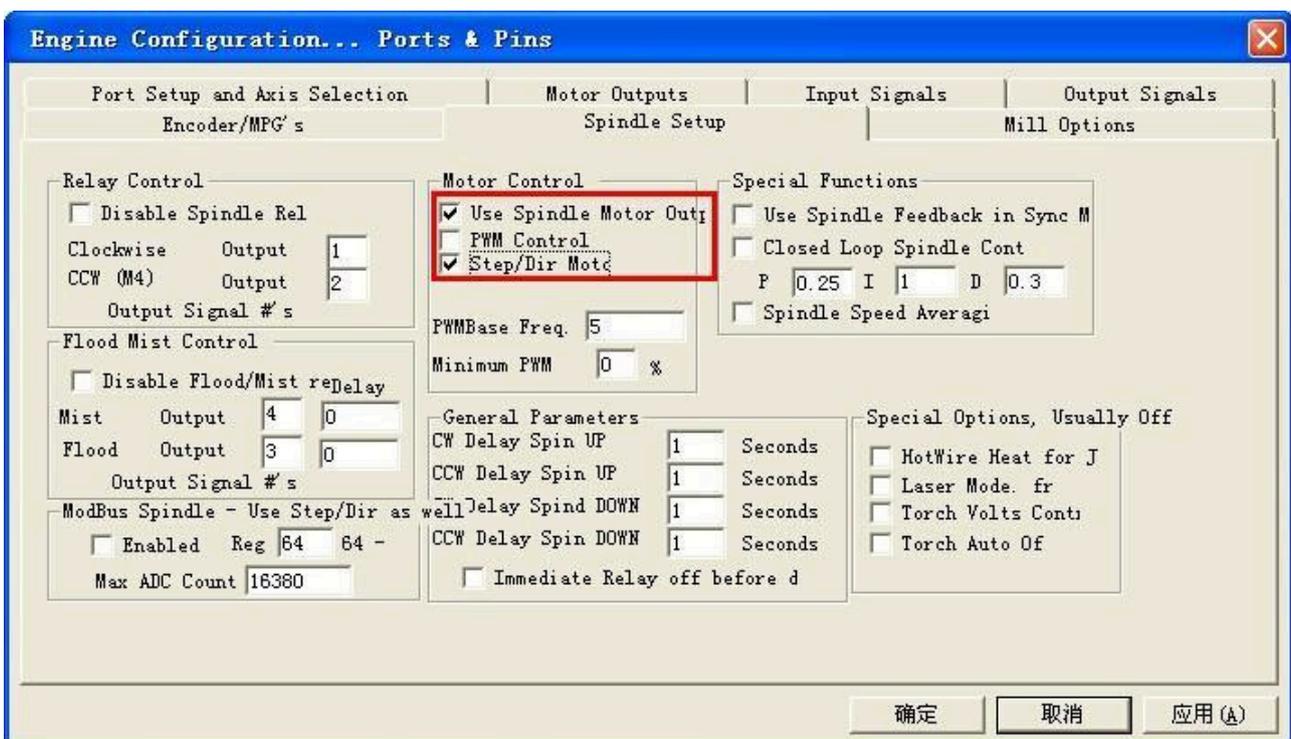


7.2 Esquema de interface da velocidade de saída do spindleanalógico

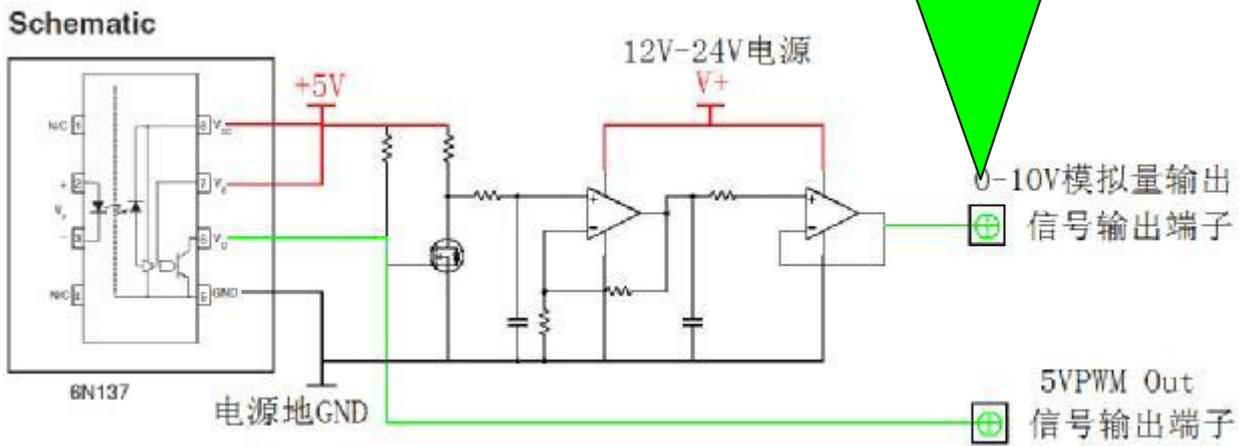

use high-end amplifier to let 0-10V analog output minimum voltage <0.05V, Wide speed more range, low-speed more stability, prevent a low-speed output problem


7.3 Diagrama de fiação de saída do fuso (diagrama geral de fiação do inversor)

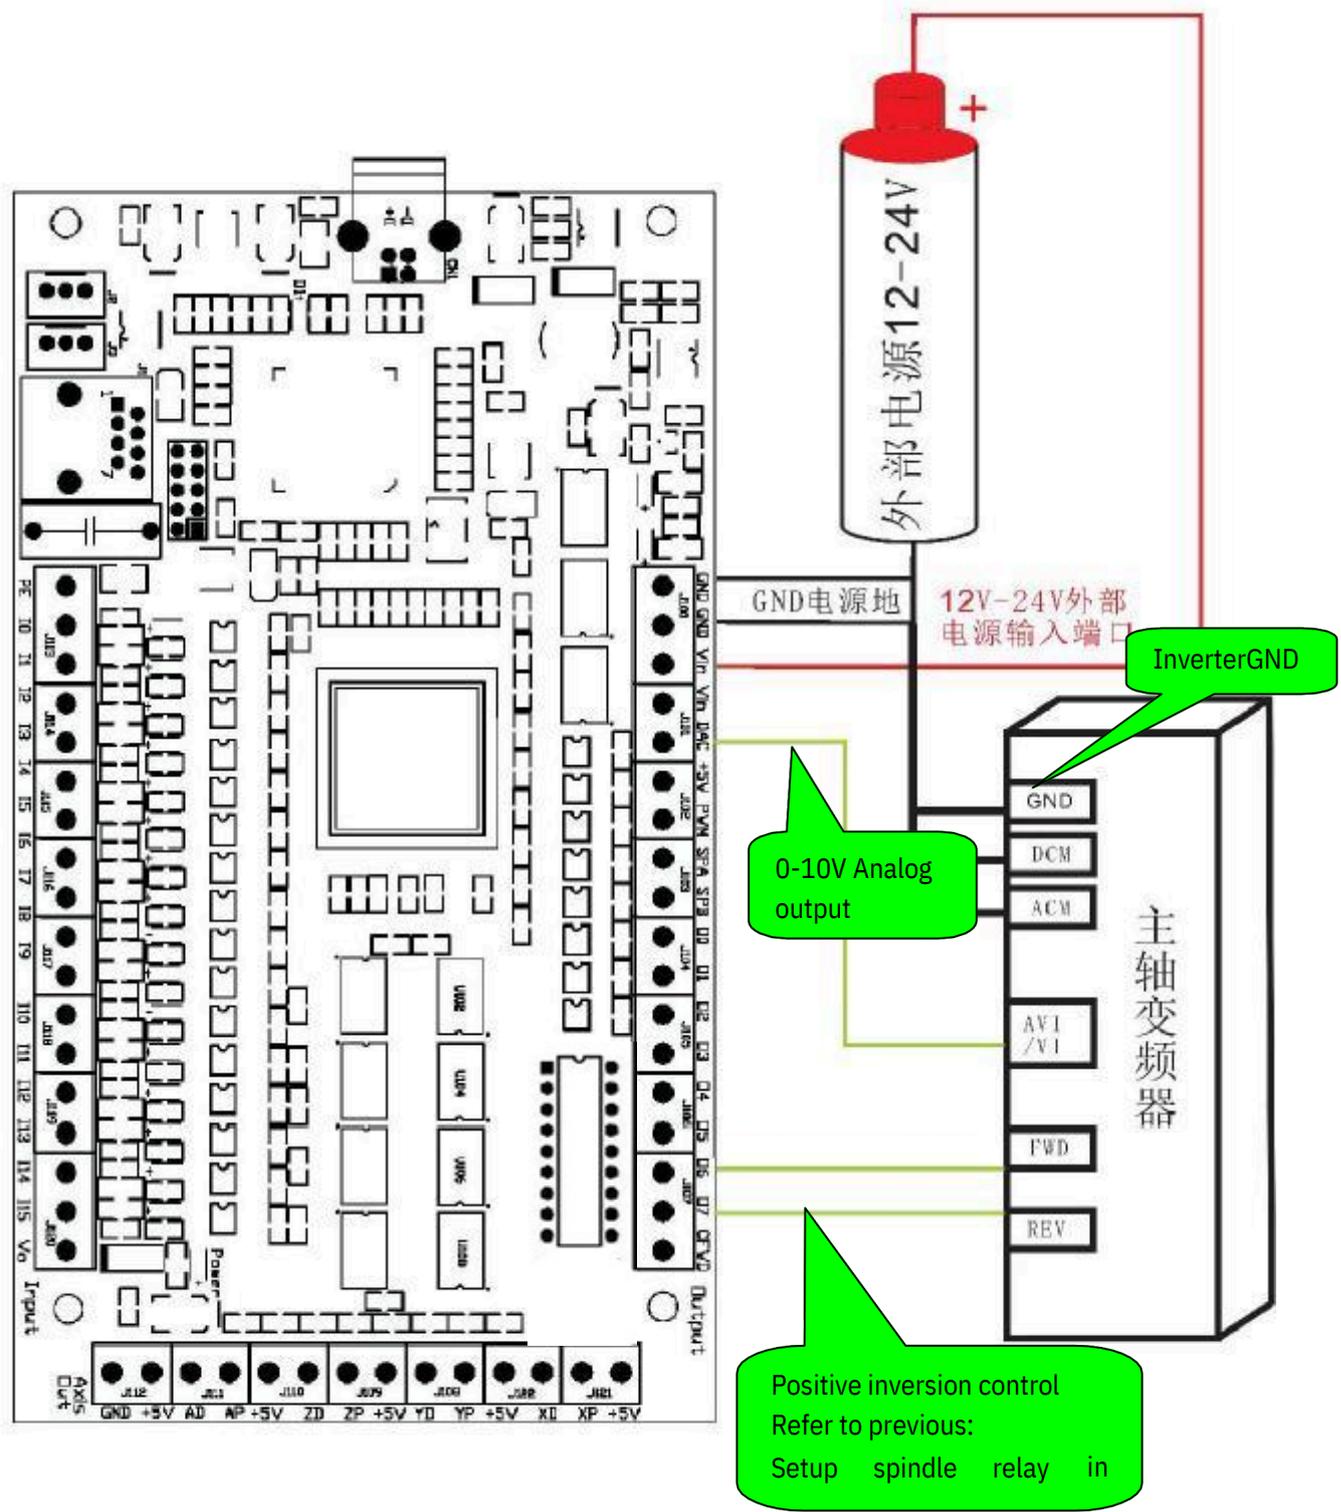


8 Medindo a rotação de velocidade do Spindle

8.1 Diálogo de configuração do cartão de controle de movimento

“Config => ConfigPlugins, entre em “ PlugIn Control and Activation ”.

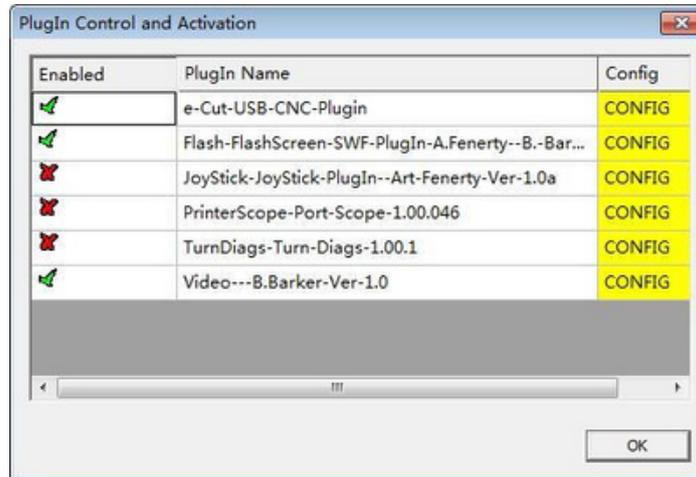


Confirme “Config” para entrar em “Status&Config”

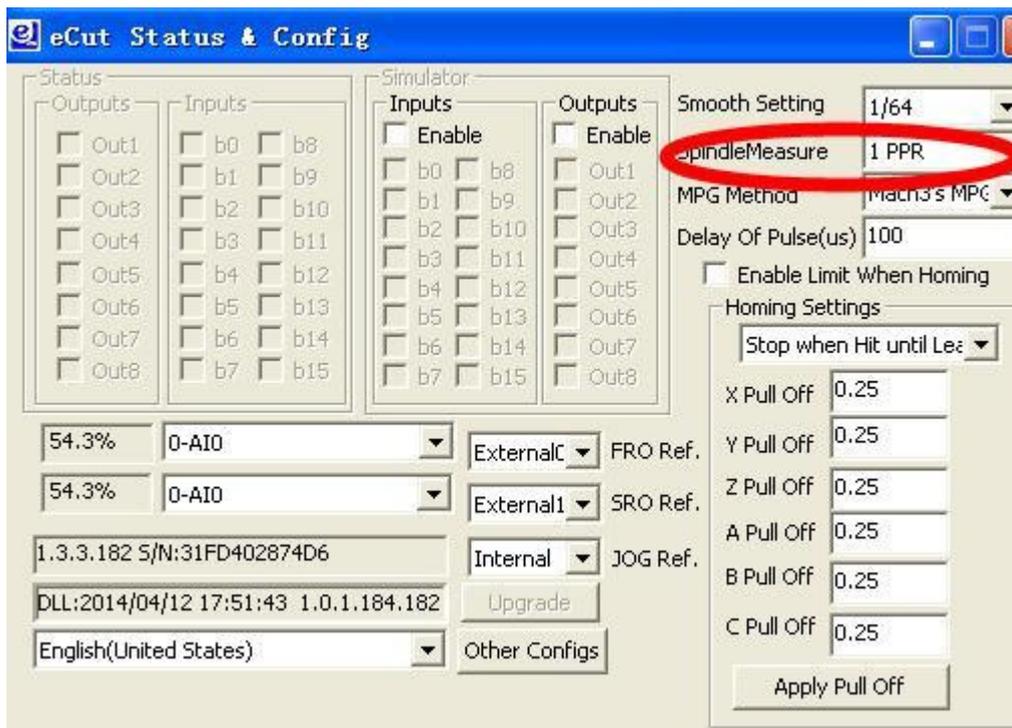


8.2 Visualização da Velocidade do Spindle


A medida de velocidade irá aparecer noMach3, como mostrad o

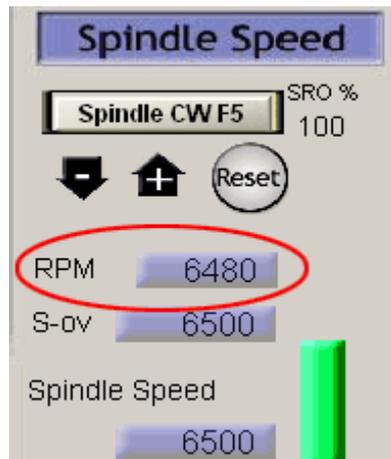

8.38.3 Diagrama da interface de entrada de velocidade do e-cut

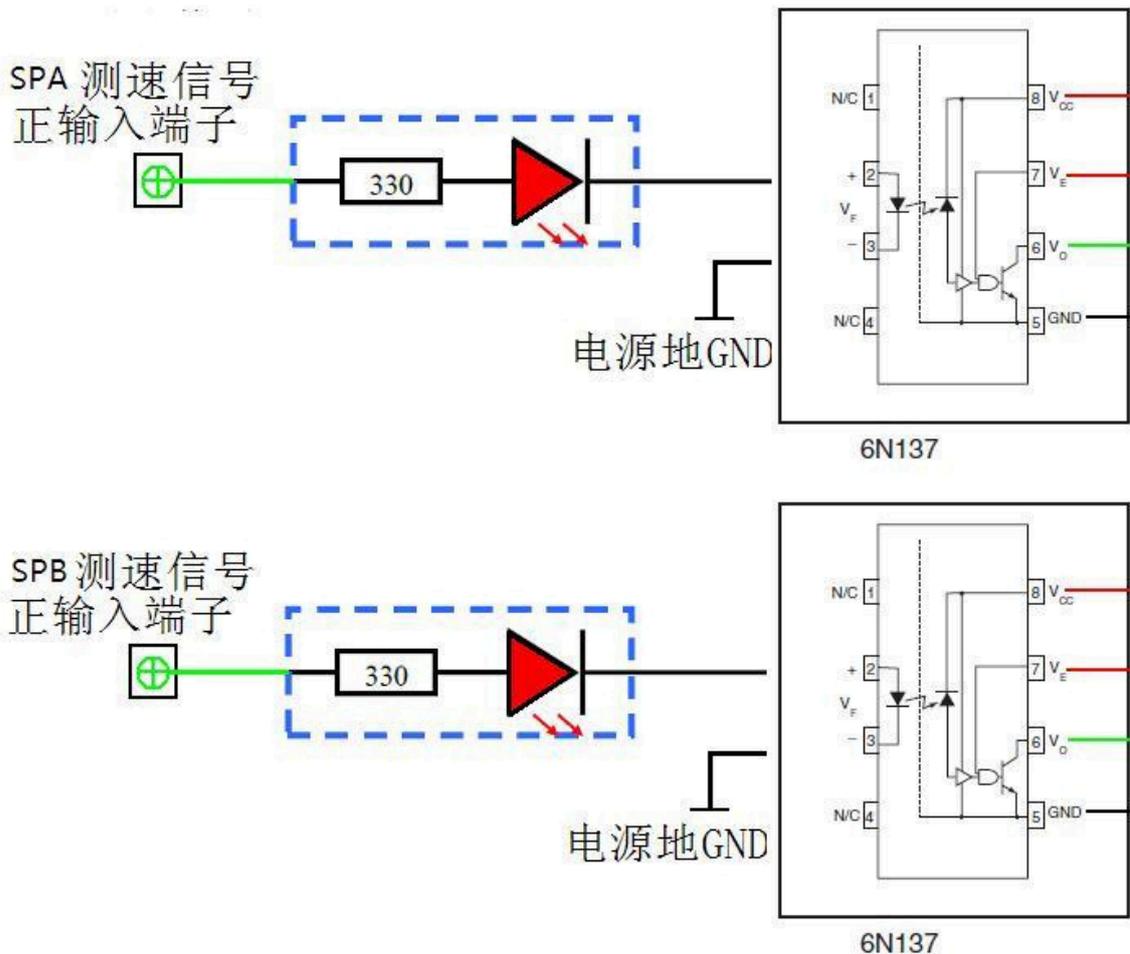


8.4 Diagrama de fiação do sensor de velocidade do codificador rotativo

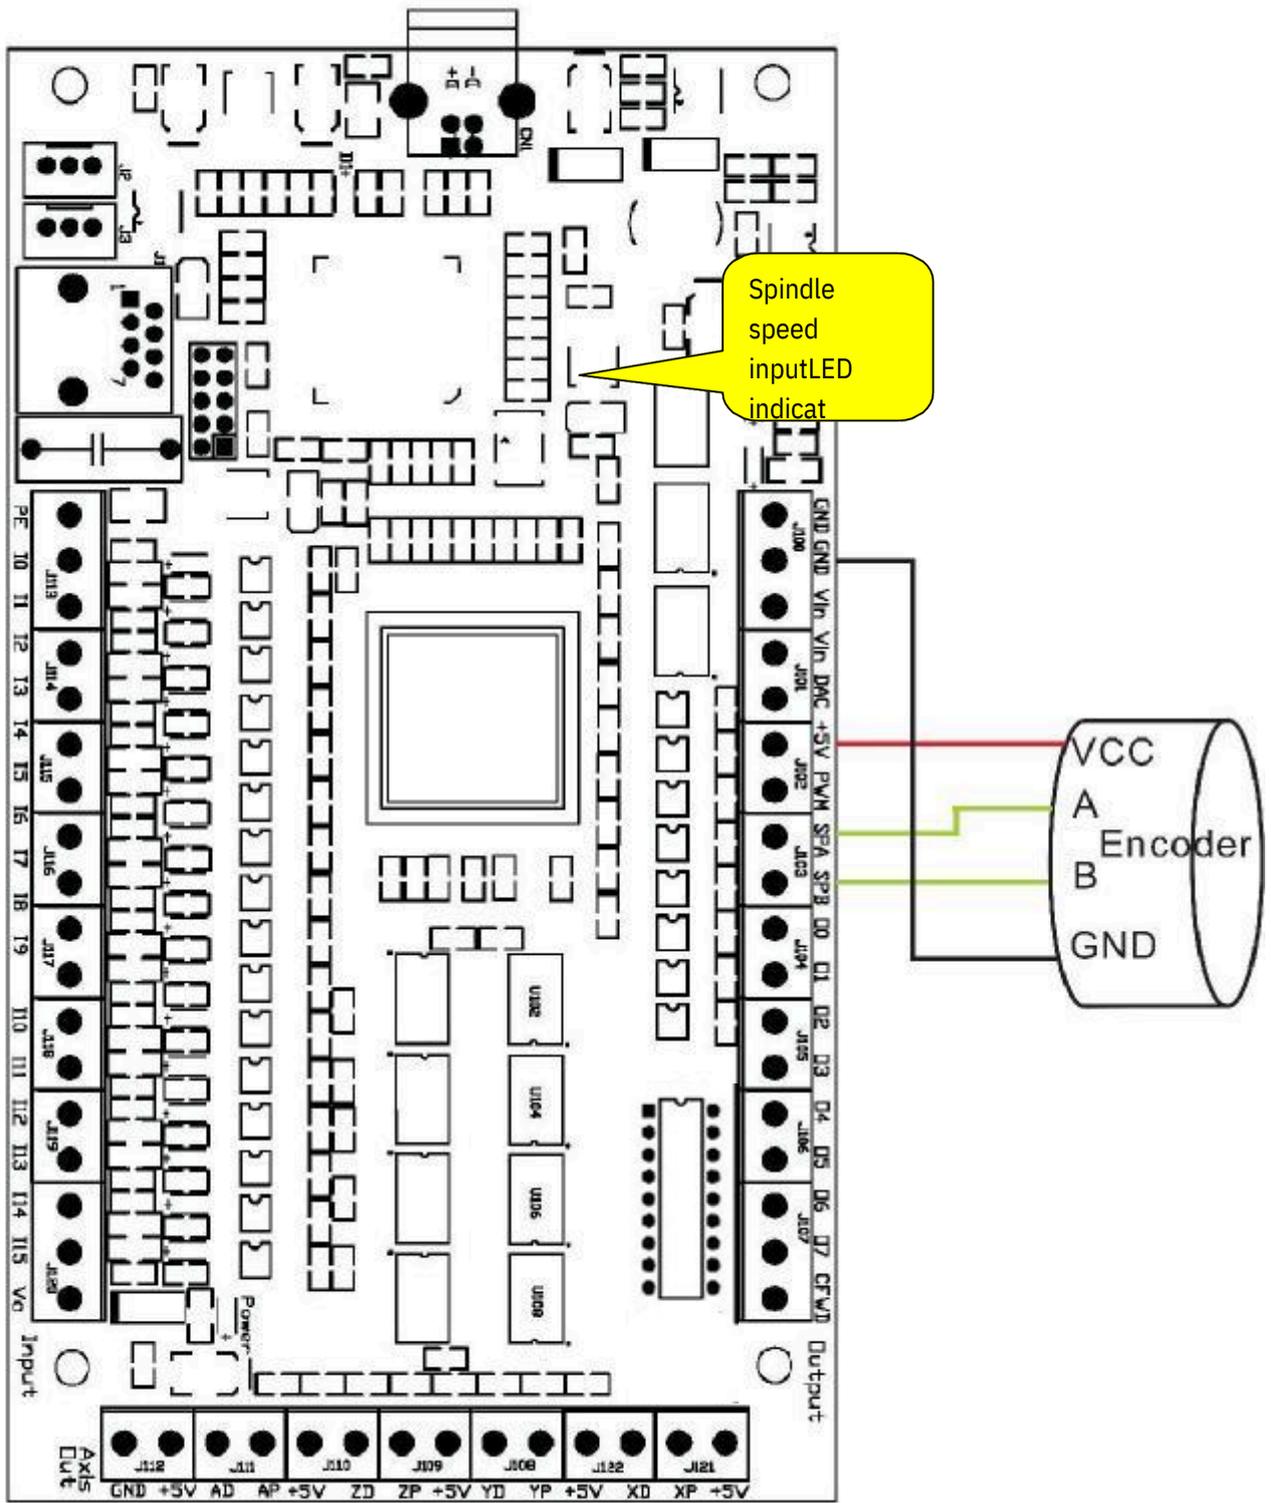


9 Auto ferramenta zero

9.1 Todos os fios do sensor de toque da ferramenta

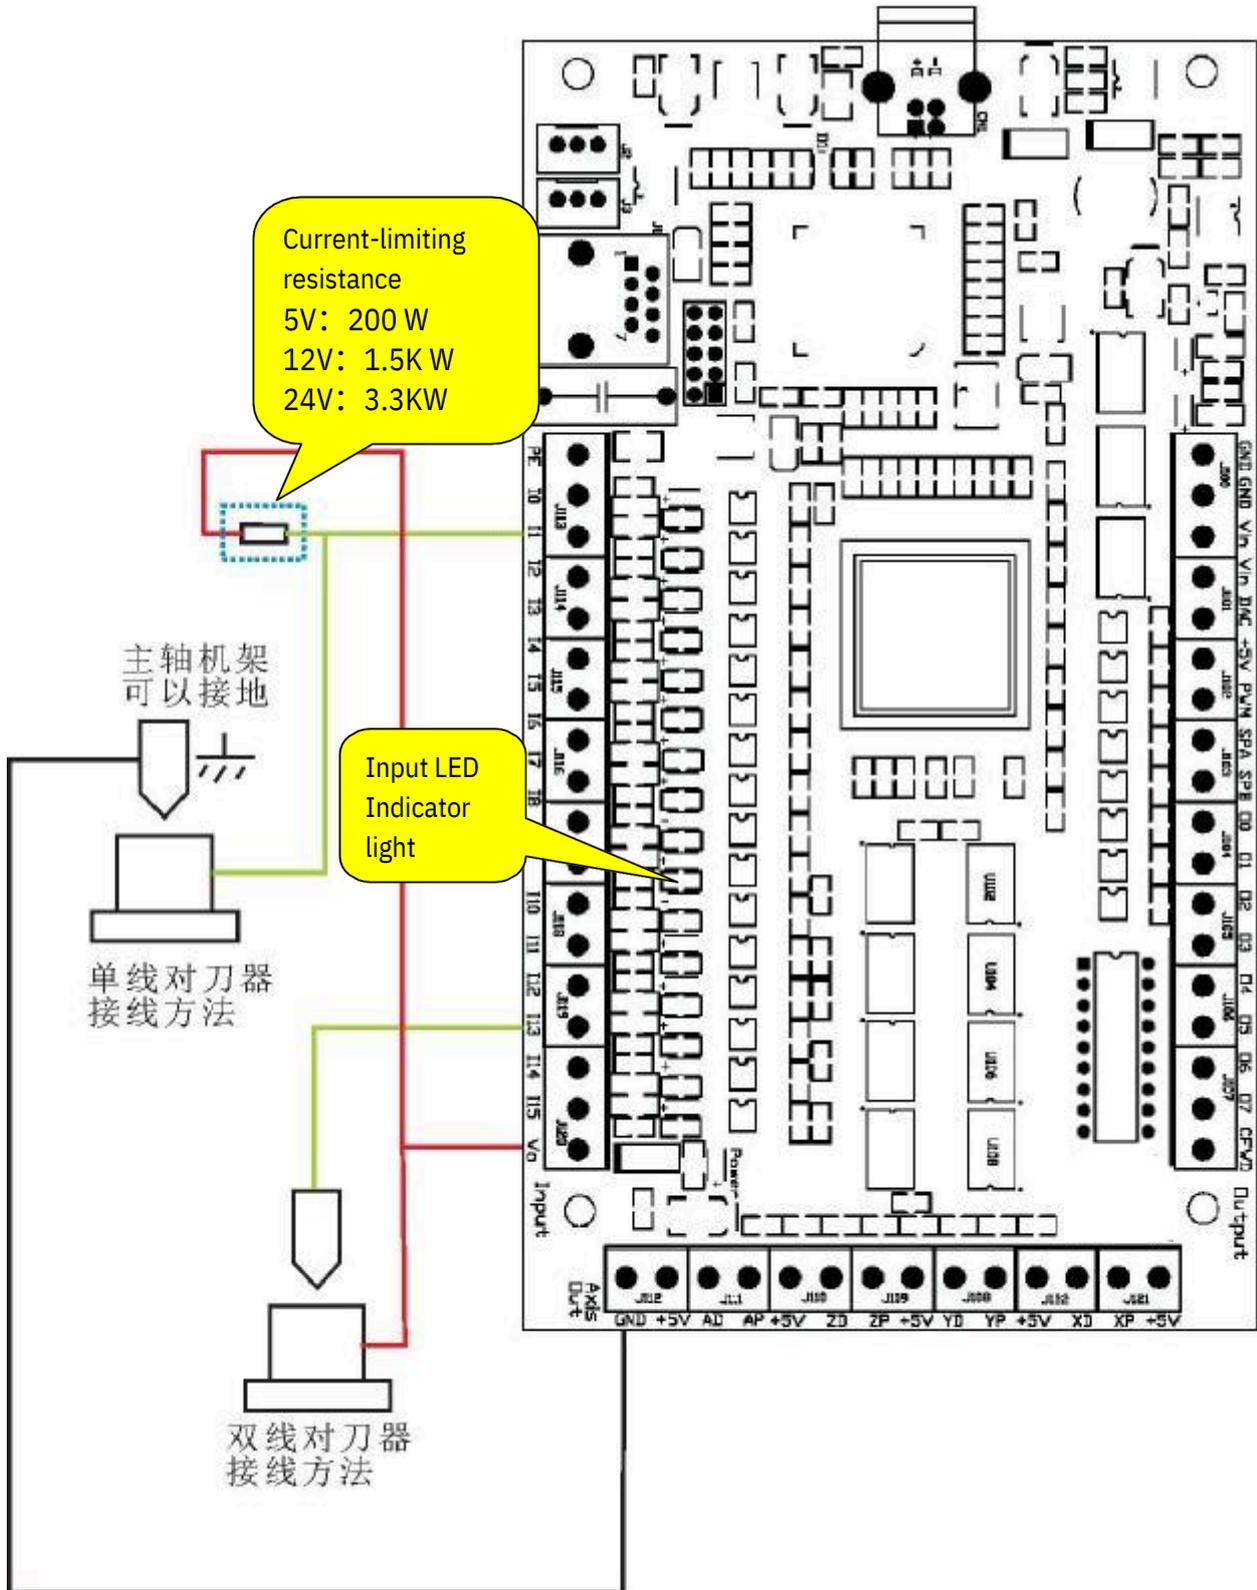


Configure o sinal de entrada, conforme mostrado abaixo: (Config => Ports and Pins)

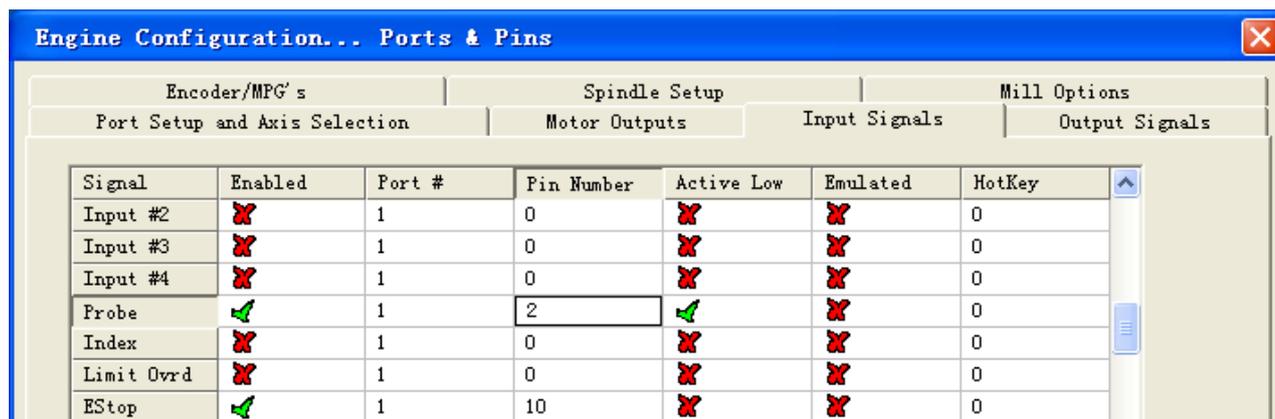


9.2 O botão Auto Tool Zero na tela Programas Executar é o usado para para adicionar novos botões, fornecer macros de botão personalizáveis e definidos pelo usuário, com alguns desses botões de tela existentes é torna possível não ter que fazer projetos na tela Mach3.


9.2.1 A partir do "Runscreen" do Programa Mach3, clique em "Operador" na barra de Menu. (Operador => EditButtonScript)

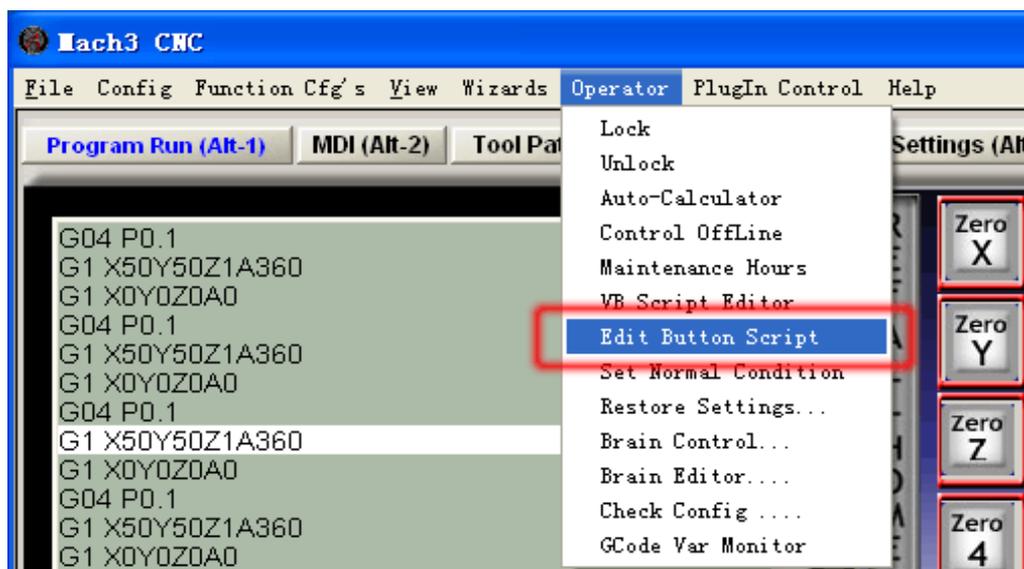

9.2.2 Depois clique em "AutoToolZero". Os botões que são editáveis irão começar a acender

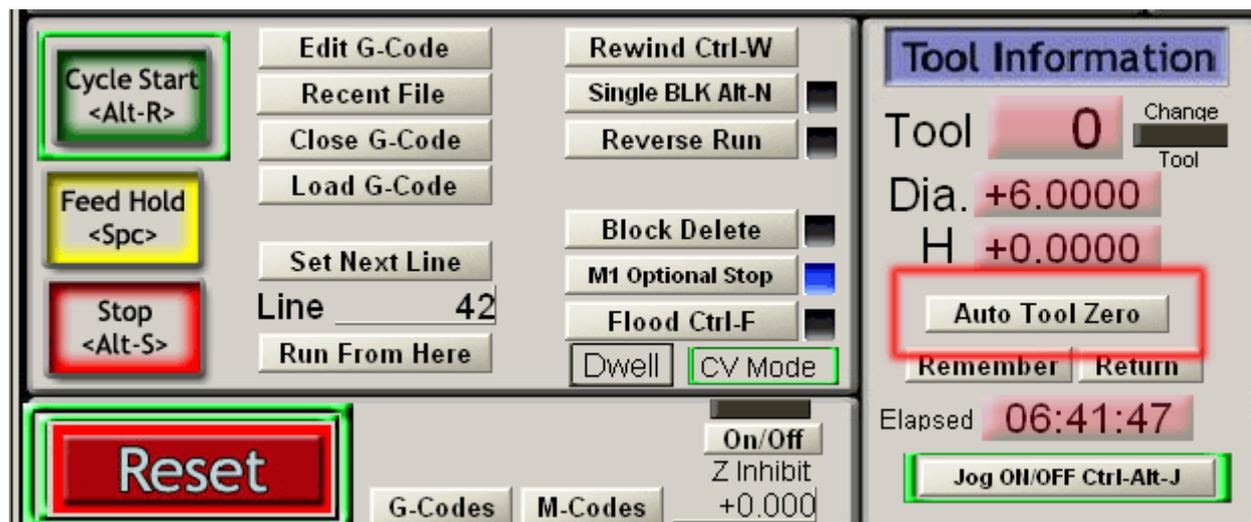

9.2.3 Ejecte o editor VB e delete o código .

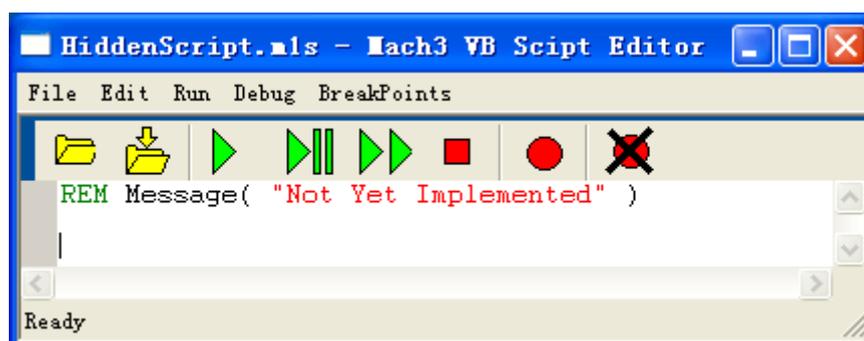

9.2.4 Escreva o código zero da ferramenta automática no editor VB. A demonstração do código zero da ferramenta automática VB será fornecida por "ecut.zip" pode ser aberto pelo editor de bloco de notas.

9.2.5 Teste:


Clique no botão de "AutoToolZero" e teste. O código de auto ferramenta zero pode ser alterado de acordo com a demanda real.

10. Volante Eletronico

10.1 Volante Eletronico




10.2IOExpander

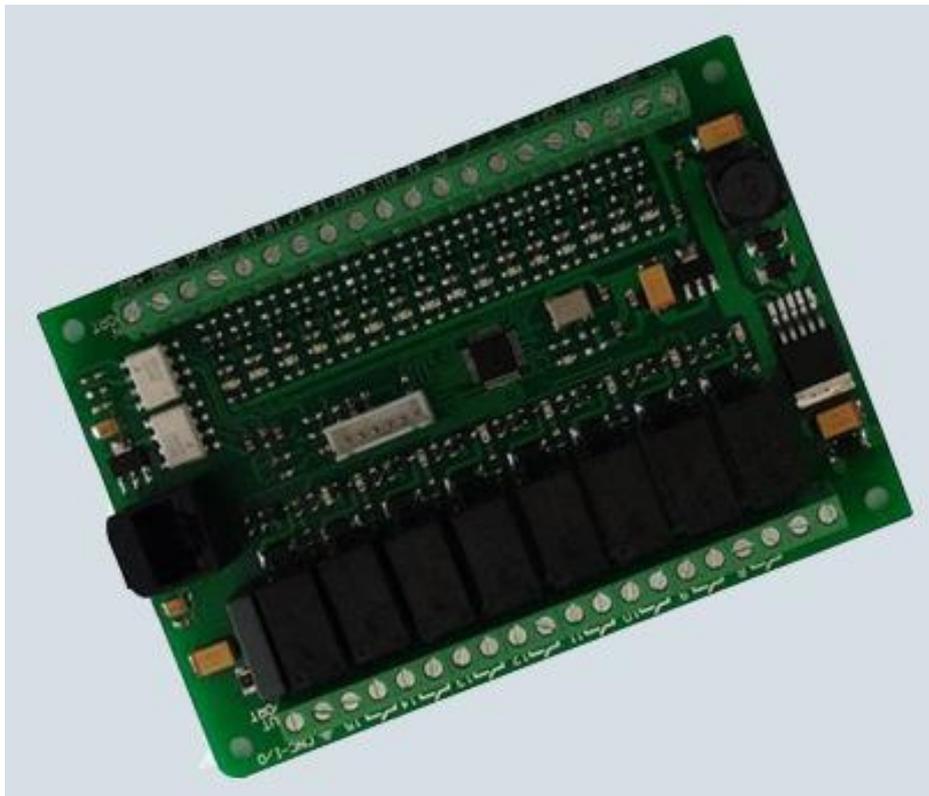


10.3 Configuração do Software

10.3.1 NoMach3, Clique em Config=>PortsandPins , selecioneMPG#1Enable.

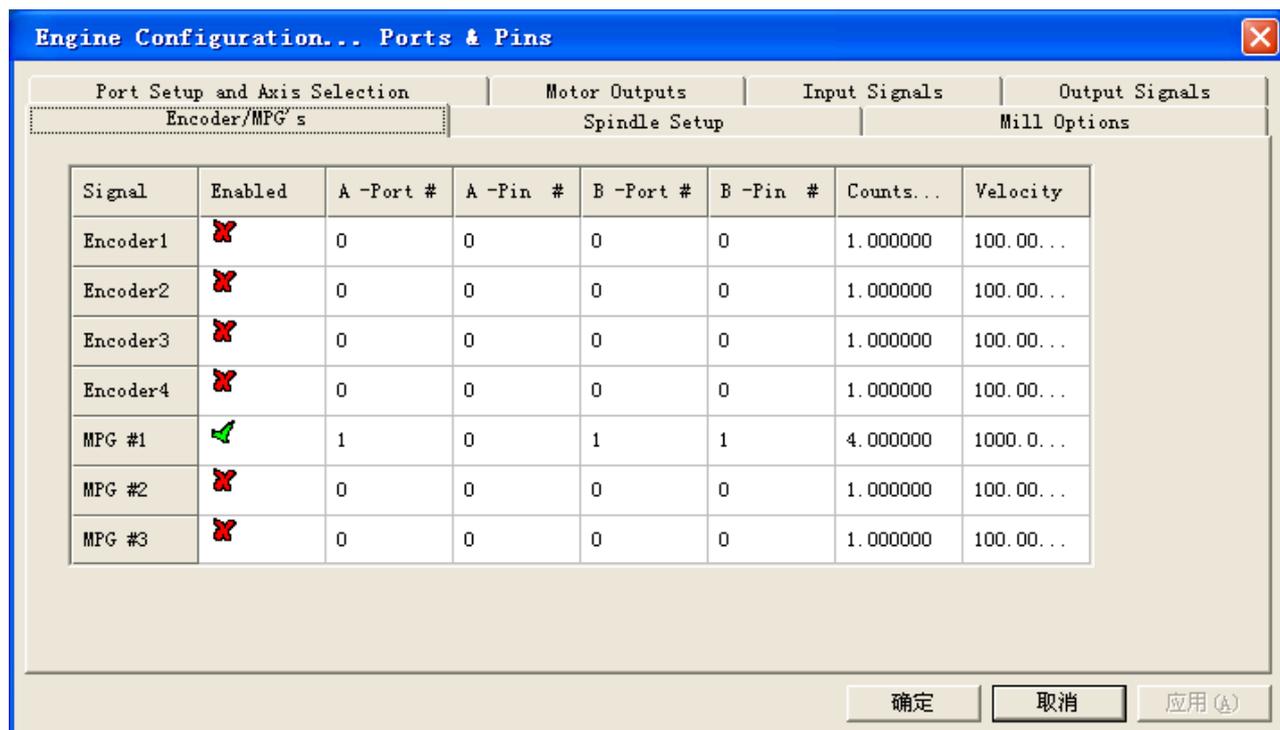


10.3.2 Mach3 Menu=> Plug-in Control

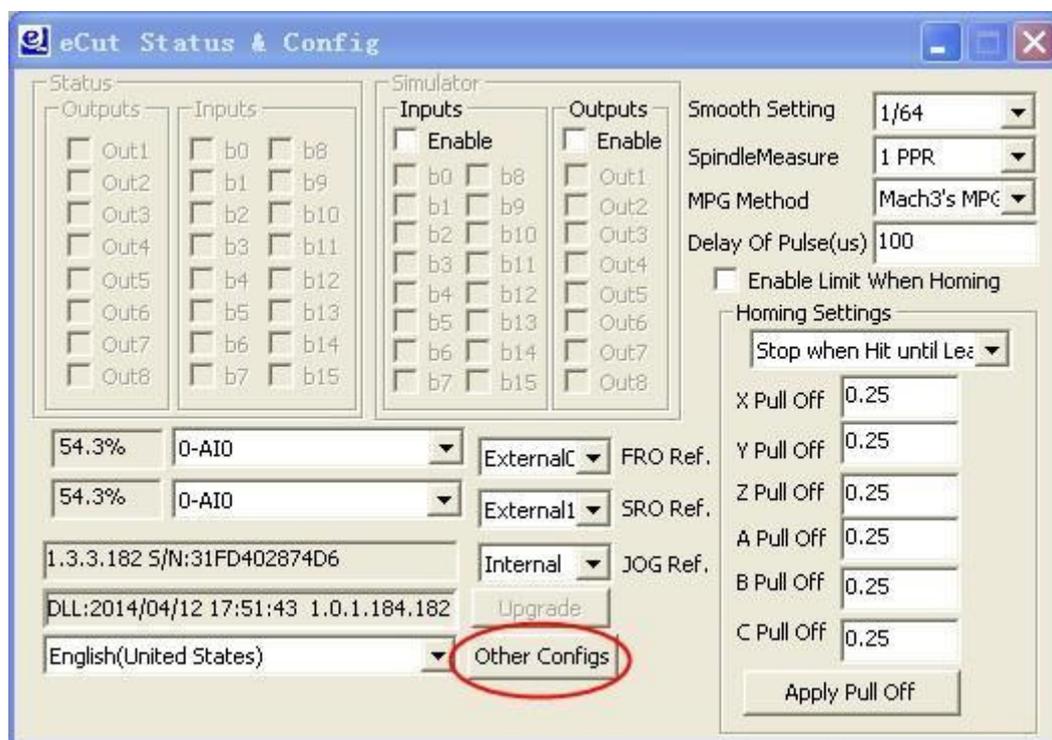

10.3.3 Seleccione “OthereConfigs”, entre na configuração da volante eletrônico, como mostrado abaixo


1. Se usar IOExpander, seleccione a opção no círculo 1

1. Se usar IOExpander para reverter, seleccione a opção no círculo 2

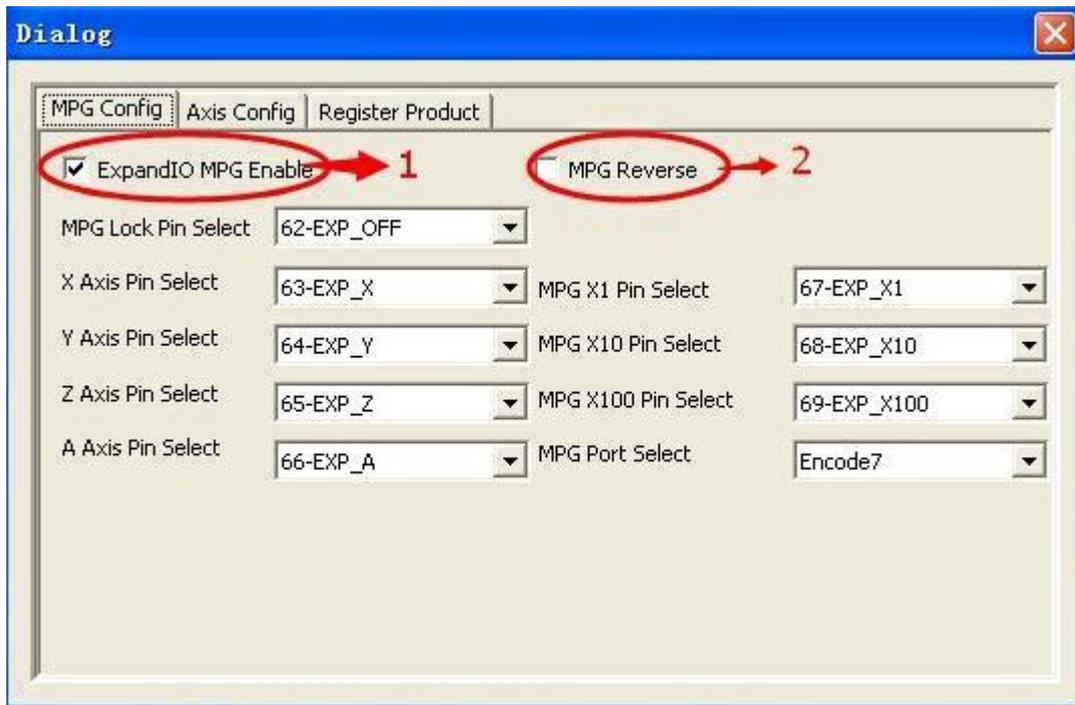


10.3 Pressione o botão "TAB", como mostrado as seguintes configurações

10.2.2 按键盘“TAB”,如下所示设置

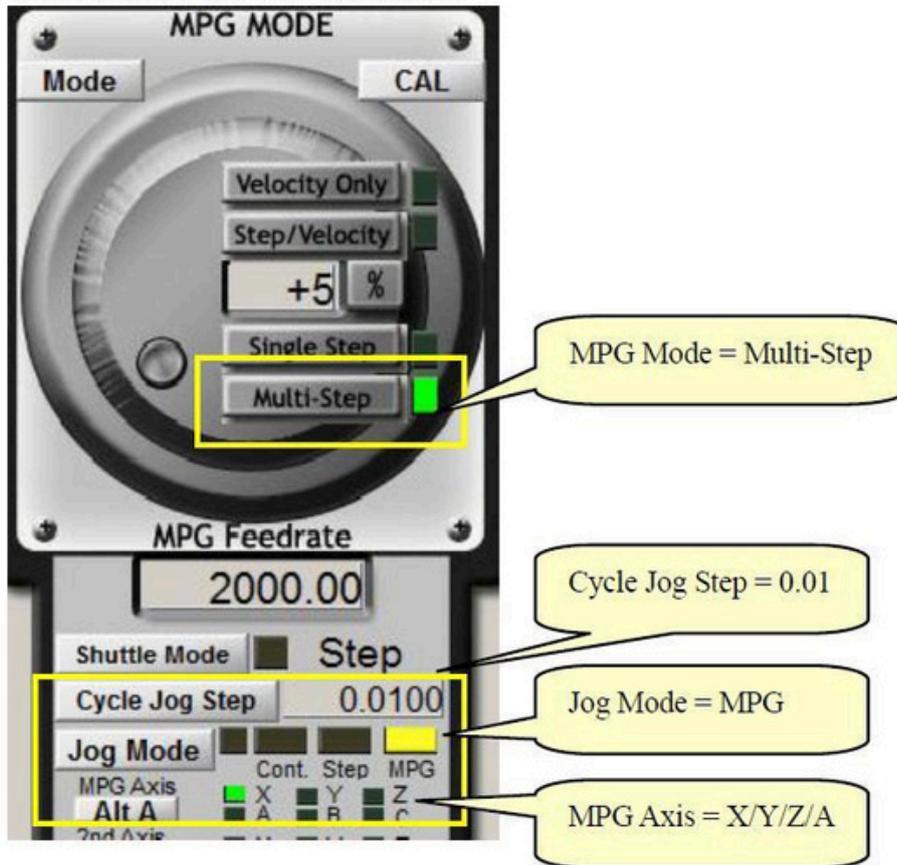

11 Configuração do coeficiente de interpolação

11.1 Vá para “ConfigPlugins” em “Config” para entrar em “PlugInControlandActivation”.

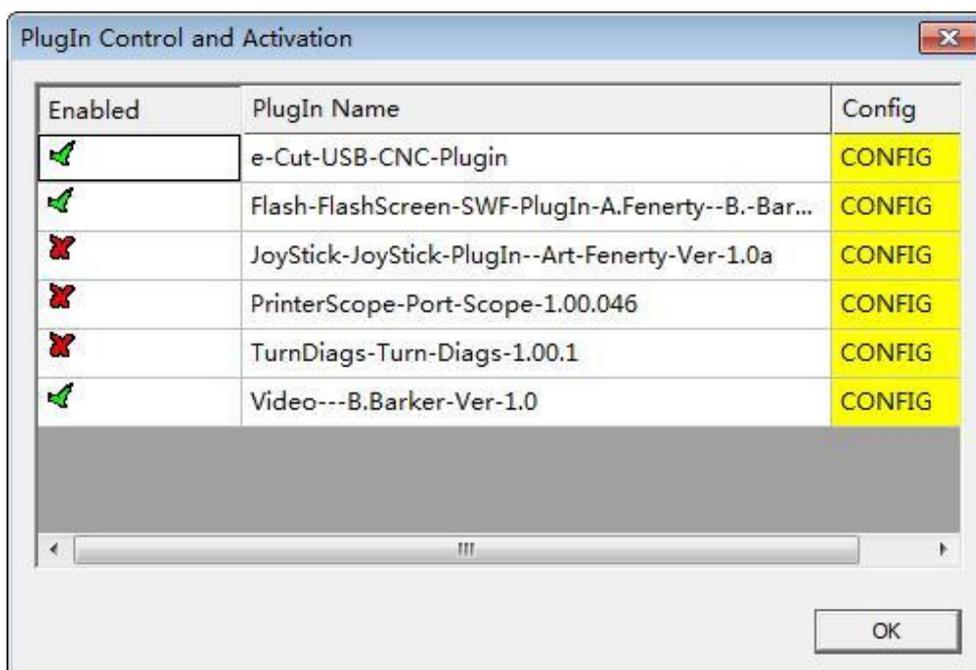

11.2 Definir "Smooth Setting" de acordo com o desempenho de subdivisão da unidade de passo

